


PEDRO RAIMUNDO

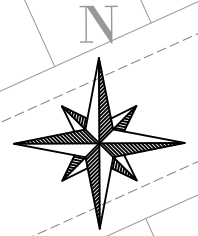

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 11
E 332488 N 8963772
PROFUNDIDADE = 0,60 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 13
E 332497 N 8963762
PROFUNDIDADE = 0,90 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 12
E 332488 N 8963772
PROFUNDIDADE = 0,55 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 14
E 332492 N 8963759
PROFUNDIDADE = 0,80 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 16
E 332511 N 8963724
PROFUNDIDADE = 1,20 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 15
E 332506 N 8963725
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 19
E 332514 N 8963717
PROFUNDIDADE = 1,30 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 20
E 332517 N 8963715
PROFUNDIDADE = 0,85 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	S
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 17
E 332506 N 8963722
PROFUNDIDADE = 0,55 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 18
E 332507 N 8963718
PROFUNDIDADE = 0,55 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

RUA MANOEL SALDANHA BRAGA

RUA 21 (VINTE E UM)

RUA 19

RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO)

ÁREA COMUNITÁRIA

OBSERVAÇÕES:
1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA		RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
	PONTO BAIXO		RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
	PONTO ALTO		BOM (Dispositivo livre de obstruções)
	BOCA DE LOBO SIMPLES	S - SIM	N - NÃO
	CAIXA COM GRELHA		
	CAIXA SEM GRELHA		
	GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)		
	GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)		
	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM		
	DESCIDA D'ÁGUA		

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
EMISSÕES			


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PDCA Engenharia Ltda.
www.pdca.eng.br
pdca@pdca.eng.br

PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE

ESCALA: INDICADA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO	DESENHO Nº: 08 / 45
------------------	------------------------------------	---------------------

PEDRO RAIMUNDO

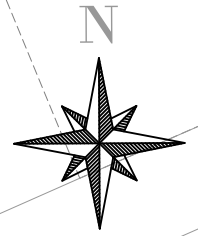



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 21	
E 332529 N 8963682	
PROFUNDIDADE = 1,20 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	█
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 22	
E 332530 N 8963680	
TAMPA DANIFICADA	



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 23	
E 332530 N 8963680	
PROFUNDIDADE = 0,90 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	█
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S




BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 25	
E 332536 N 8963668	
PROFUNDIDADE = 1,30 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	█
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 24	
E 332532 N 8963672	
PROFUNDIDADE = 0,85 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	█
Danificada (tampa)	S
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 26	
E 332537 N 8963665	
PROFUNDIDADE = 1,10 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	█
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 28	
E 332559 N 8963630	
PROFUNDIDADE = 1,35 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	█
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 27	
E 332549 N 8963634	
DISPOSITIVO SELADO	



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 29	
E 332552 N 8963628	
DISPOSITIVO SELADO	



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 30	
E 332555 N 8963623	
DISPOSITIVO SELADO	

RUA MANOEL XAVIER PAES BARRETO

RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO)

ESC. POETA JOSÉ RAULINO SAMPAIO

RUA C

CANAL PEDRO RAIMUNDO

OBSERVAÇÕES:
 1. Ruas indicadas em vermelho possuem drenagem superficial;
 2. Ruas indicadas em azul possuem drenagem profunda;
 3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA		RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
	PONTO BAIXO		RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
	PONTO ALTO		BOM (Dispositivo livre de obstruções)
	BOCA DE LOBO SIMPLES	S - SIM N - NÃO	
	CAIXA COM GRELHA		
	CAIXA SEM GRELHA		
	GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)		
	GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)		
	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM		
	DESCIDA D'ÁGUA		


EMISSÃO	DATA	RESP. TEC.
00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA
	EMISSÕES	

RES. TEC. SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE			
ESCALA:	INDICADA	ARQUIVO:	DESENHO Nº:
	PLANTA BAIXA	PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO	09 / 45

PEDRO RAIMUNDO

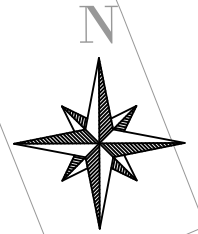

RUA 19 (DEZENOVE)

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 32
E 332556 N 8963621
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 31
E 332562 N 8963616
PROFUNDIDADE = 1,30 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 33
E 332573 N 8963583
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 34
E 332576 N 8963585
PROFUNDIDADE = 1,35 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 35
E 332574 N 8963585
PROFUNDIDADE = 0,85 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 37
E 332585 N 8963577
PROFUNDIDADE = 1,30 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

RUA ATONIO ANDRÉ PEREIRA (R- 18)

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 36
E 332580 N 8963576
PROFUNDIDADE = 0,95 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 38
E 332593 N 8963547
PROFUNDIDADE = 1,10 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 40
E 332598 N 8963533
DISPOSITIVO SELADO

RUA 17 (DEZESETE)

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 39
E 332598 N 8963541
PROFUNDIDADE = 0,90 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

RUA E

OBSERVAÇÕES:

1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO
- BOCA DE LOBO SIMPLES
- CAIXA COM GRELHA
- CAIXA SEM GRELHA
- GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)
- GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)
- POÇO DE VISITA DE DRENAGEM
- DESCIDA D'ÁGUA

CONVENÇÃO:


- RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
- RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
- BOM (Dispositivo livre de obstruções)
- S - SIM N - NÃO

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
EMISSÕES			



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE			
ESCALA:	INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO
		DESENHO Nº: 10 / 45	

PEDRO RAIMUNDO

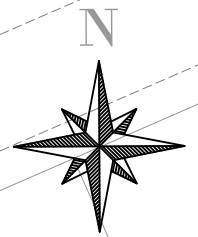

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 41
E 332598 N 8963533
DISPOSITIVO SELADO



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 42
E 332599 N 8963523
PROFUNDIDADE = 0,85 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo N



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 43
E 332608 N 8963526
PROFUNDIDADE = 0,85 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo N



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 46
E 332617 N 8963489
PROFUNDIDADE = 1,35 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 44
E 332608 N 8963526
DISPOSITIVO SELADO



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 48
E 332623 N 8963487
PROFUNDIDADE = 0,70 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 45
E 332617 N 8963490
PROFUNDIDADE = 1,00 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 49
E 332630 N 8963478
PROFUNDIDADE = 1,20 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 47
E 332623 N 8963487
PROFUNDIDADE = 0,80 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 50
E 332625 N 8963478
PROFUNDIDADE = 0,95 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S

RUA 17 (DEZESSETE)

RUA 16 (DEZESSETE)

RUA F

RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO)

RUA BRITO (R-15)

OBSERVAÇÕES:
1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO
- BOCA DE LOBO SIMPLES
- CAIXA COM GRELHA
- CAIXA SEM GRELHA
- GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)
- GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)
- POÇO DE VISITA DE DRENAGEM
- DESCIDA D'ÁGUA

CONVENÇÃO:



- RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
- RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
- BOM (Dispositivo livre de obstruções)
- S - SIM N - NÃO

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP. TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
	EMISSÕES		



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE			
ESCALA:	INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO
			DESENHO Nº: 11 / 45

PEDRO RAIMUNDO

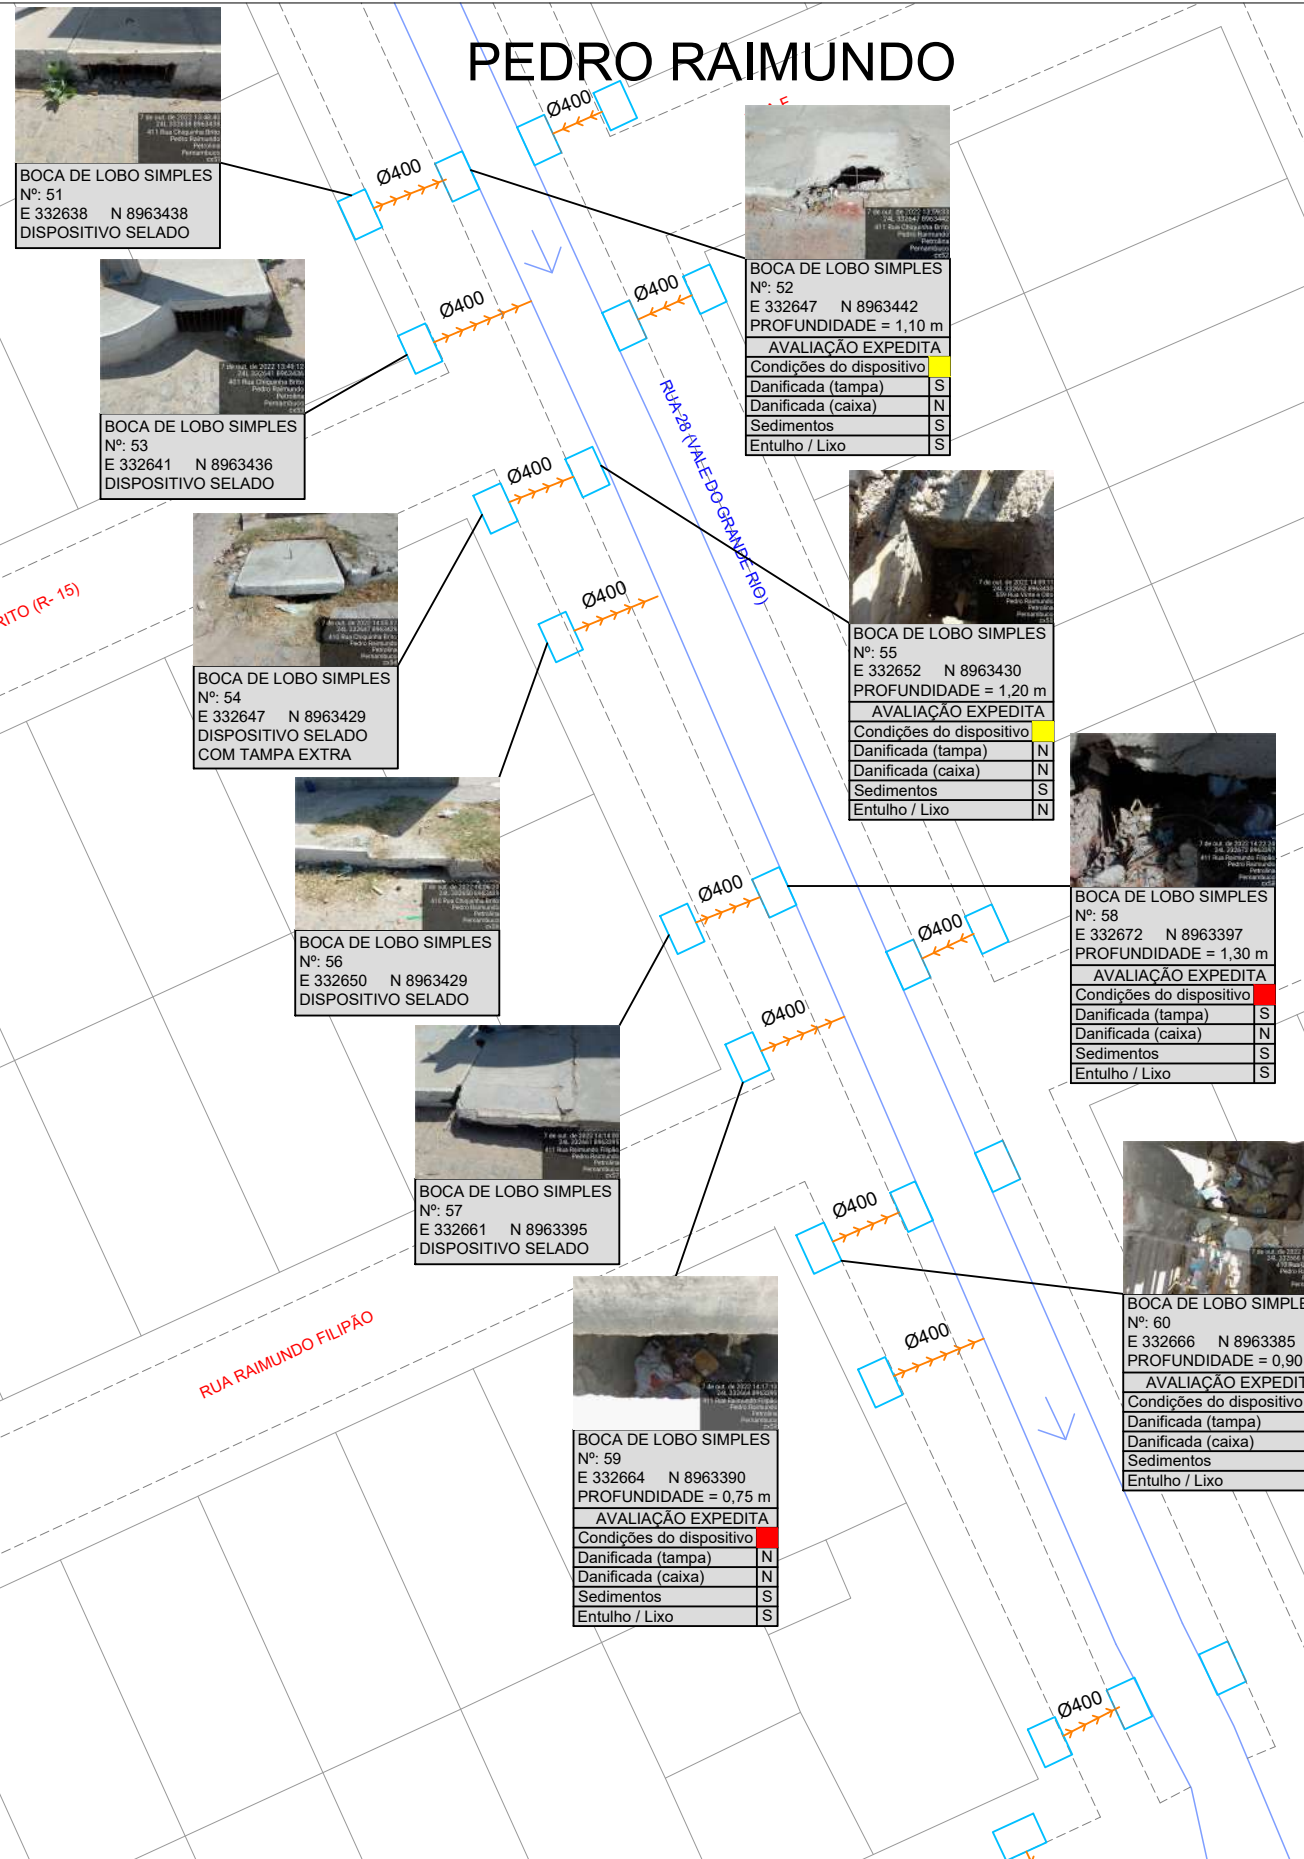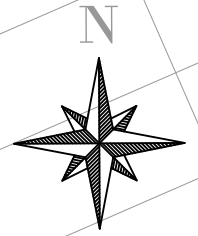

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 51
E 332638 N 8963438
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 53
E 332641 N 8963436
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 54
E 332647 N 8963429
DISPOSITIVO SELADO
COM TAMP EXTRA

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 56
E 332650 N 8963429
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 57
E 332661 N 8963395
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 59
E 332664 N 8963390
PROFUNDIDADE = 0,75 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 52
E 332647 N 8963442
PROFUNDIDADE = 1,10 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) S
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 55
E 332652 N 8963430
PROFUNDIDADE = 1,20 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo N

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 58
E 332672 N 8963397
PROFUNDIDADE = 1,30 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) S
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 60
E 332666 N 8963385
PROFUNDIDADE = 0,90 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo
Danificada (tampa) N
Danificada (caixa) N
Sedimentos S
Entulho / Lixo S

OBSERVAÇÕES:
1. Ruas indicadas em vermelho possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em azul possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO
- BOCA DE LOBO SIMPLES
- CAIXA COM GRELHA
- CAIXA SEM GRELHA
- GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)
- GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)
- POÇO DE VISITA DE DRENAGEM
- DESCIDA D'ÁGUA

CONVENÇÃO:

- RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
- RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
- BOM (Dispositivo livre de obstruções)
- S - SIM N - NÃO

DISCRIMINAÇÃO	EMISSÃO	DATA	RESP. TEC.
00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	EMISSÕES	

RES. TEC.
SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE			
ESCALA: INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO	DESENHO Nº: 12 / 45