


DOM AVELAR



Meio-fio com sarjeta
E 337030 N 8964977
Largura (LE) = 0,40 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N

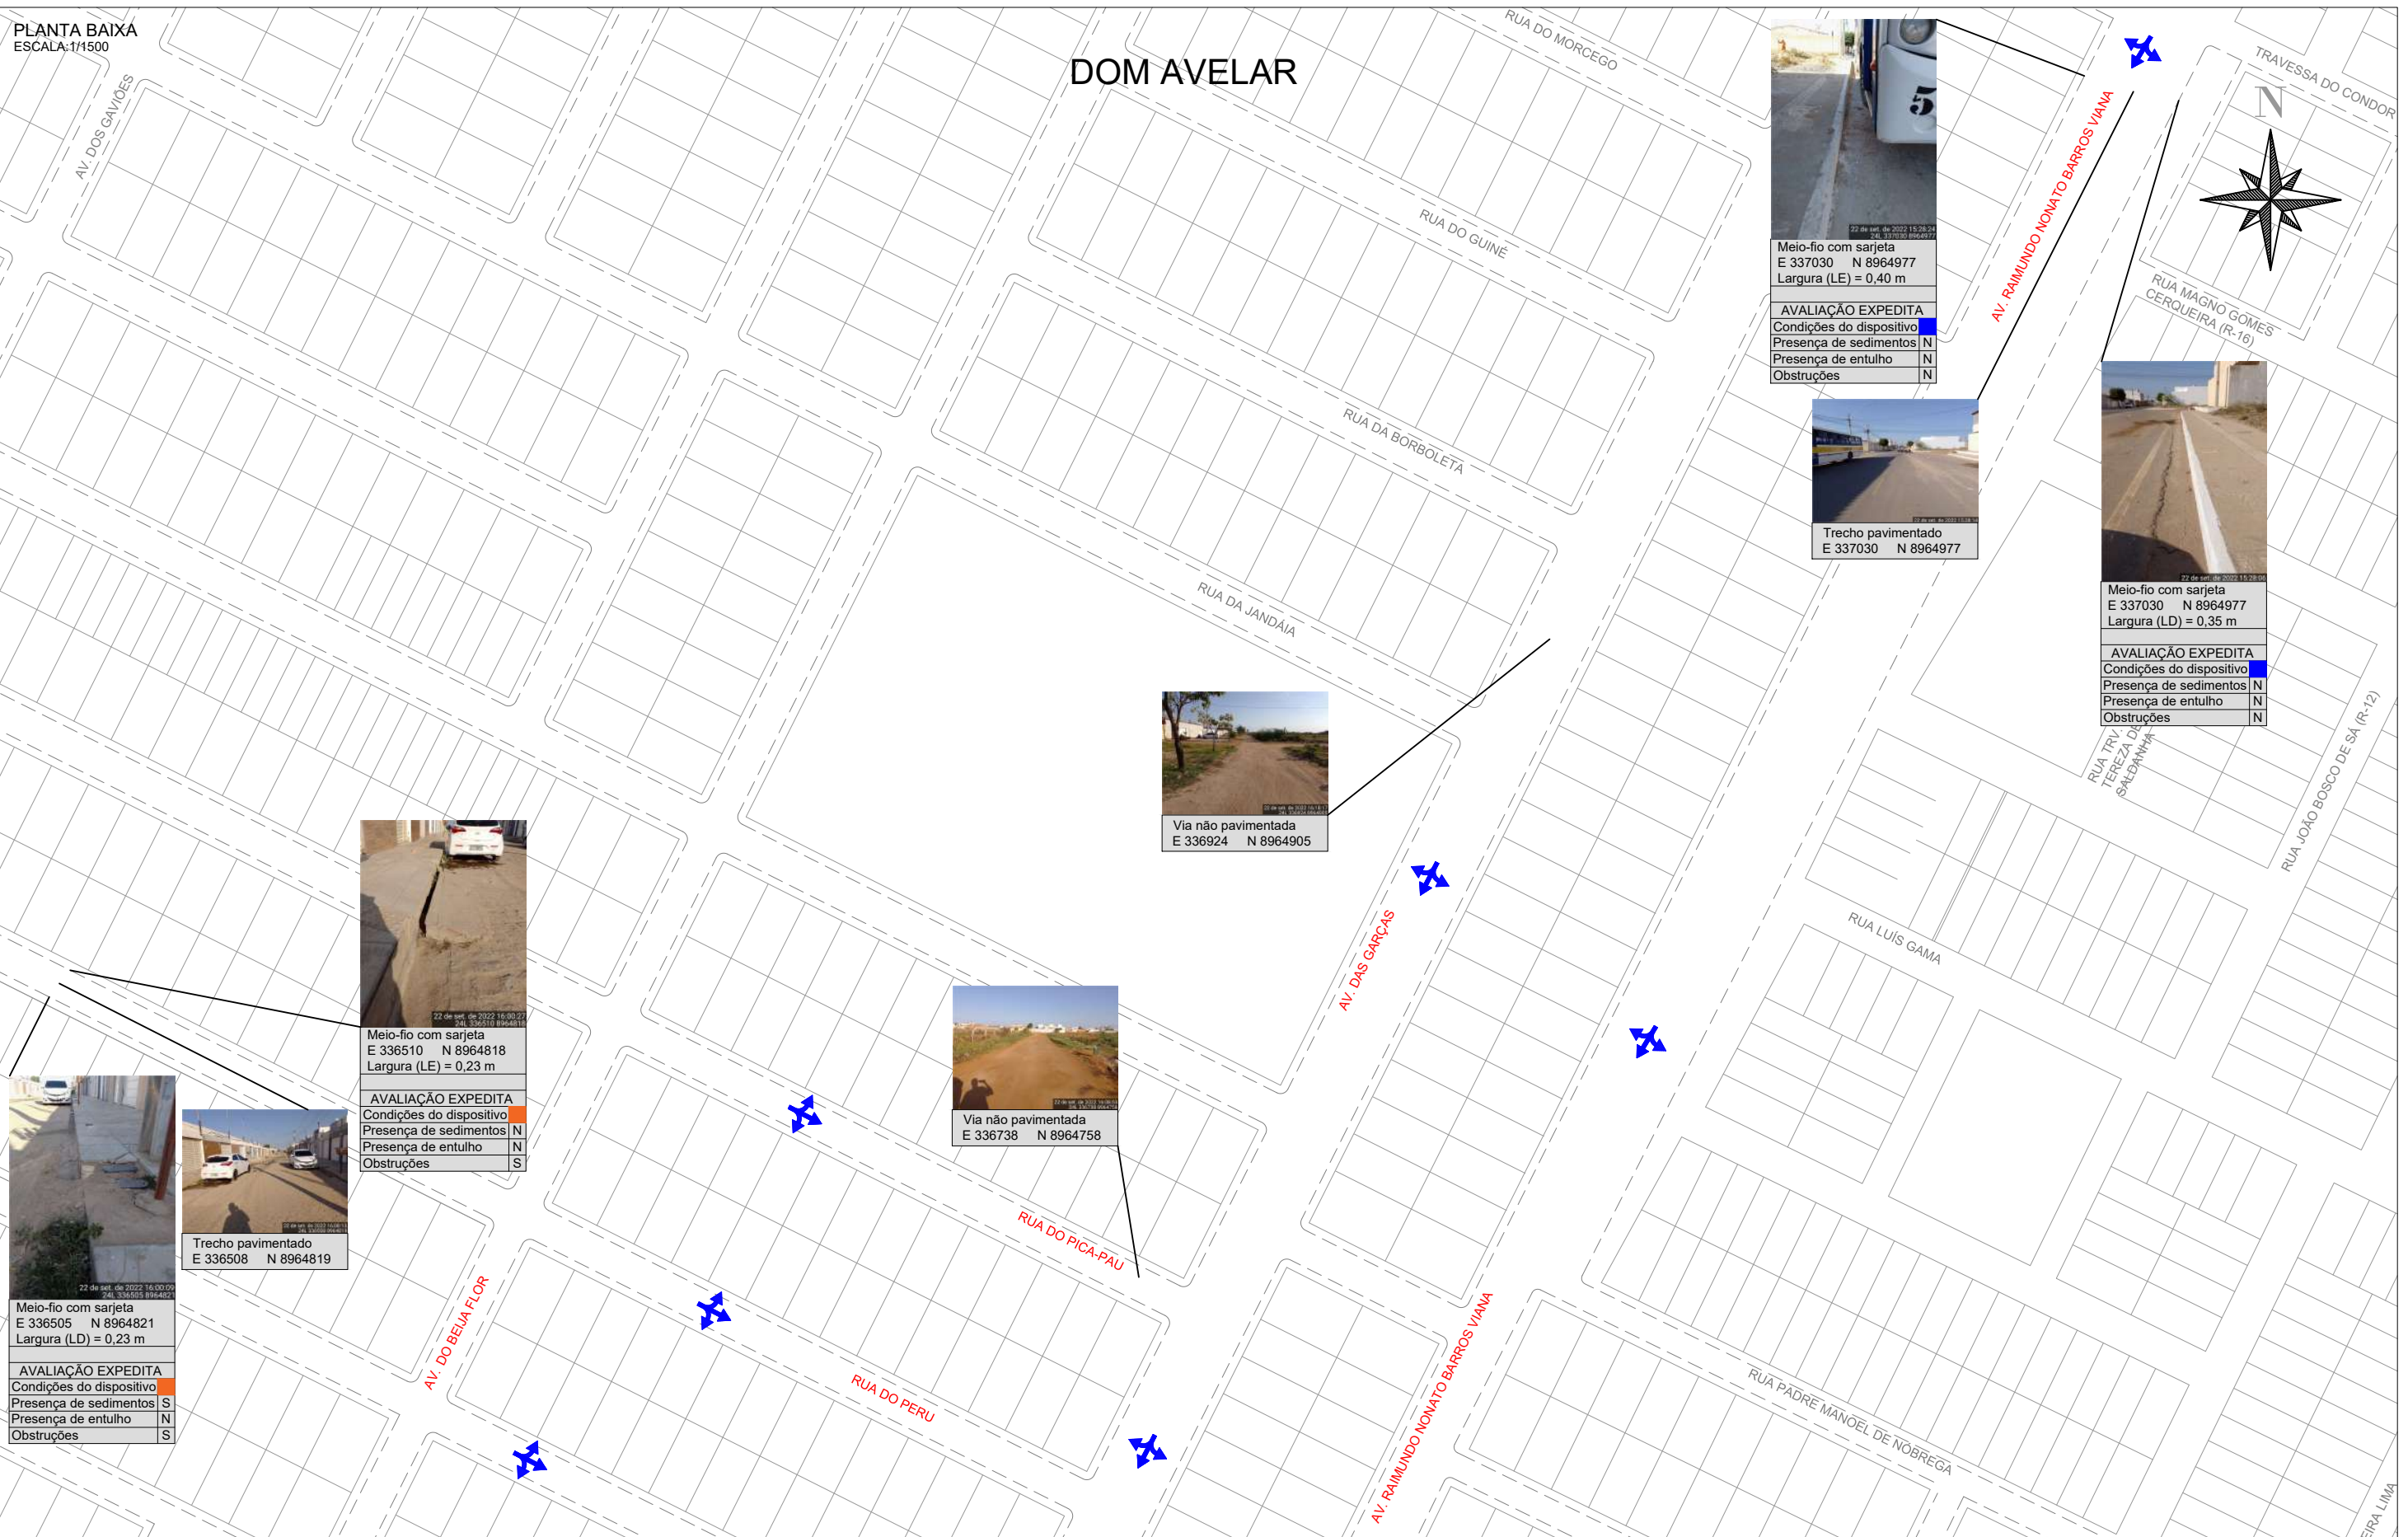

Trecho pavimentado
E 337030 N 8964977



Meio-fio com sarjeta
E 337030 N 8964977
Largura (LD) = 0,35 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N



Via não pavimentada
E 336924 N 8964905



Via não pavimentada
E 336738 N 8964758



Meio-fio com sarjeta
E 336510 N 8964818
Largura (LE) = 0,23 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	S



Meio-fio com sarjeta
E 336505 N 8964821
Largura (LD) = 0,23 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	S



Trecho pavimentado
E 336508 N 8964819

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
	PONTO BAIXO
	PONTO ALTO

CONVENÇÃO:

	NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)
	NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)
	NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por vegetação rasteira e/ou muito sedimento)
	NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo e/ou pouca sedimentação)
	NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)
S - SIM	N - NÃO

OBSERVAÇÕES:


- Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
- Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
- Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

00	EMISSION INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
EMISSIONS			



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : DIVERSAS RUAS, BAIRRO DOM AVELAR, PETROLINA/PE			
ESCALA:	ARQUIVO:	DESENHO Nº:	
INDICADA	PLANTA BAIXA	PDCA_MICRO_DOM_AVELAR	23 / 23

DOM MALAN

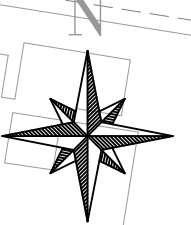

RUA FELIPE MANOEL DE SOUZA

RUA JOÃO BARROSO GA

RUA JOÃO DA GAMA

COLÉGIO MOTIVA


RUA ANTONIO ARAGÃO

RUA JOÃO DA GAMA

RUA MANOEL FELIX DE BORGES



Trecho não pavimentado
Rua Manoel Félix Borges
E 334904 N 8962639

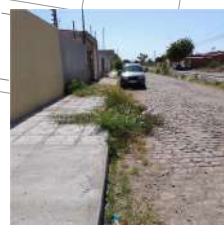

Ausência de linha d'água
E 335033 N 8962619

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	S
Obstruções	S



Meio-fio com sarjeta
E 335159 N 8962577
Largura (LE) = 0,10 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	S



Ausência de linha d'água
E 335033 N 8962625

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	S
Obstruções	S



Meio-fio com sarjeta
E 335170 N 8962582
Largura (LD) = 0,15 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	S
Obstruções	S

RUA MIGUEL SANTOS

CASA SHOPING MOVEIS

RUA JOÃO B. GALVÃO

RUA INACIO RODRIGES

RUA MILTON MENEZES

AV. DA INTEGRAÇÃO

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

CONVENÇÃO:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO

NOTAS:

- NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)
- NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)
- NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por muita vegetação e/ou muito sedimento)
- NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo, vegetação rasa e/ou pouco sedimento)
- NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)

OBSERVAÇÕES:

- Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
- Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
- Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

S - SIM N - NÃO

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP. TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
EMISSIONES			



PETROLINA
PREFEITURA

pdca
engenharia

PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA
 ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM
 LOCALIZAÇÃO : RUA MANOEL FÉLIX DE BORGES, BAIRRO DOM MALAN, PETROLINA/PE

ESCALA: INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_DOM_MALAN	DESENHO Nº: 03 / 12
---------------------	--------------	----------------------------------	------------------------

DOM MALAN

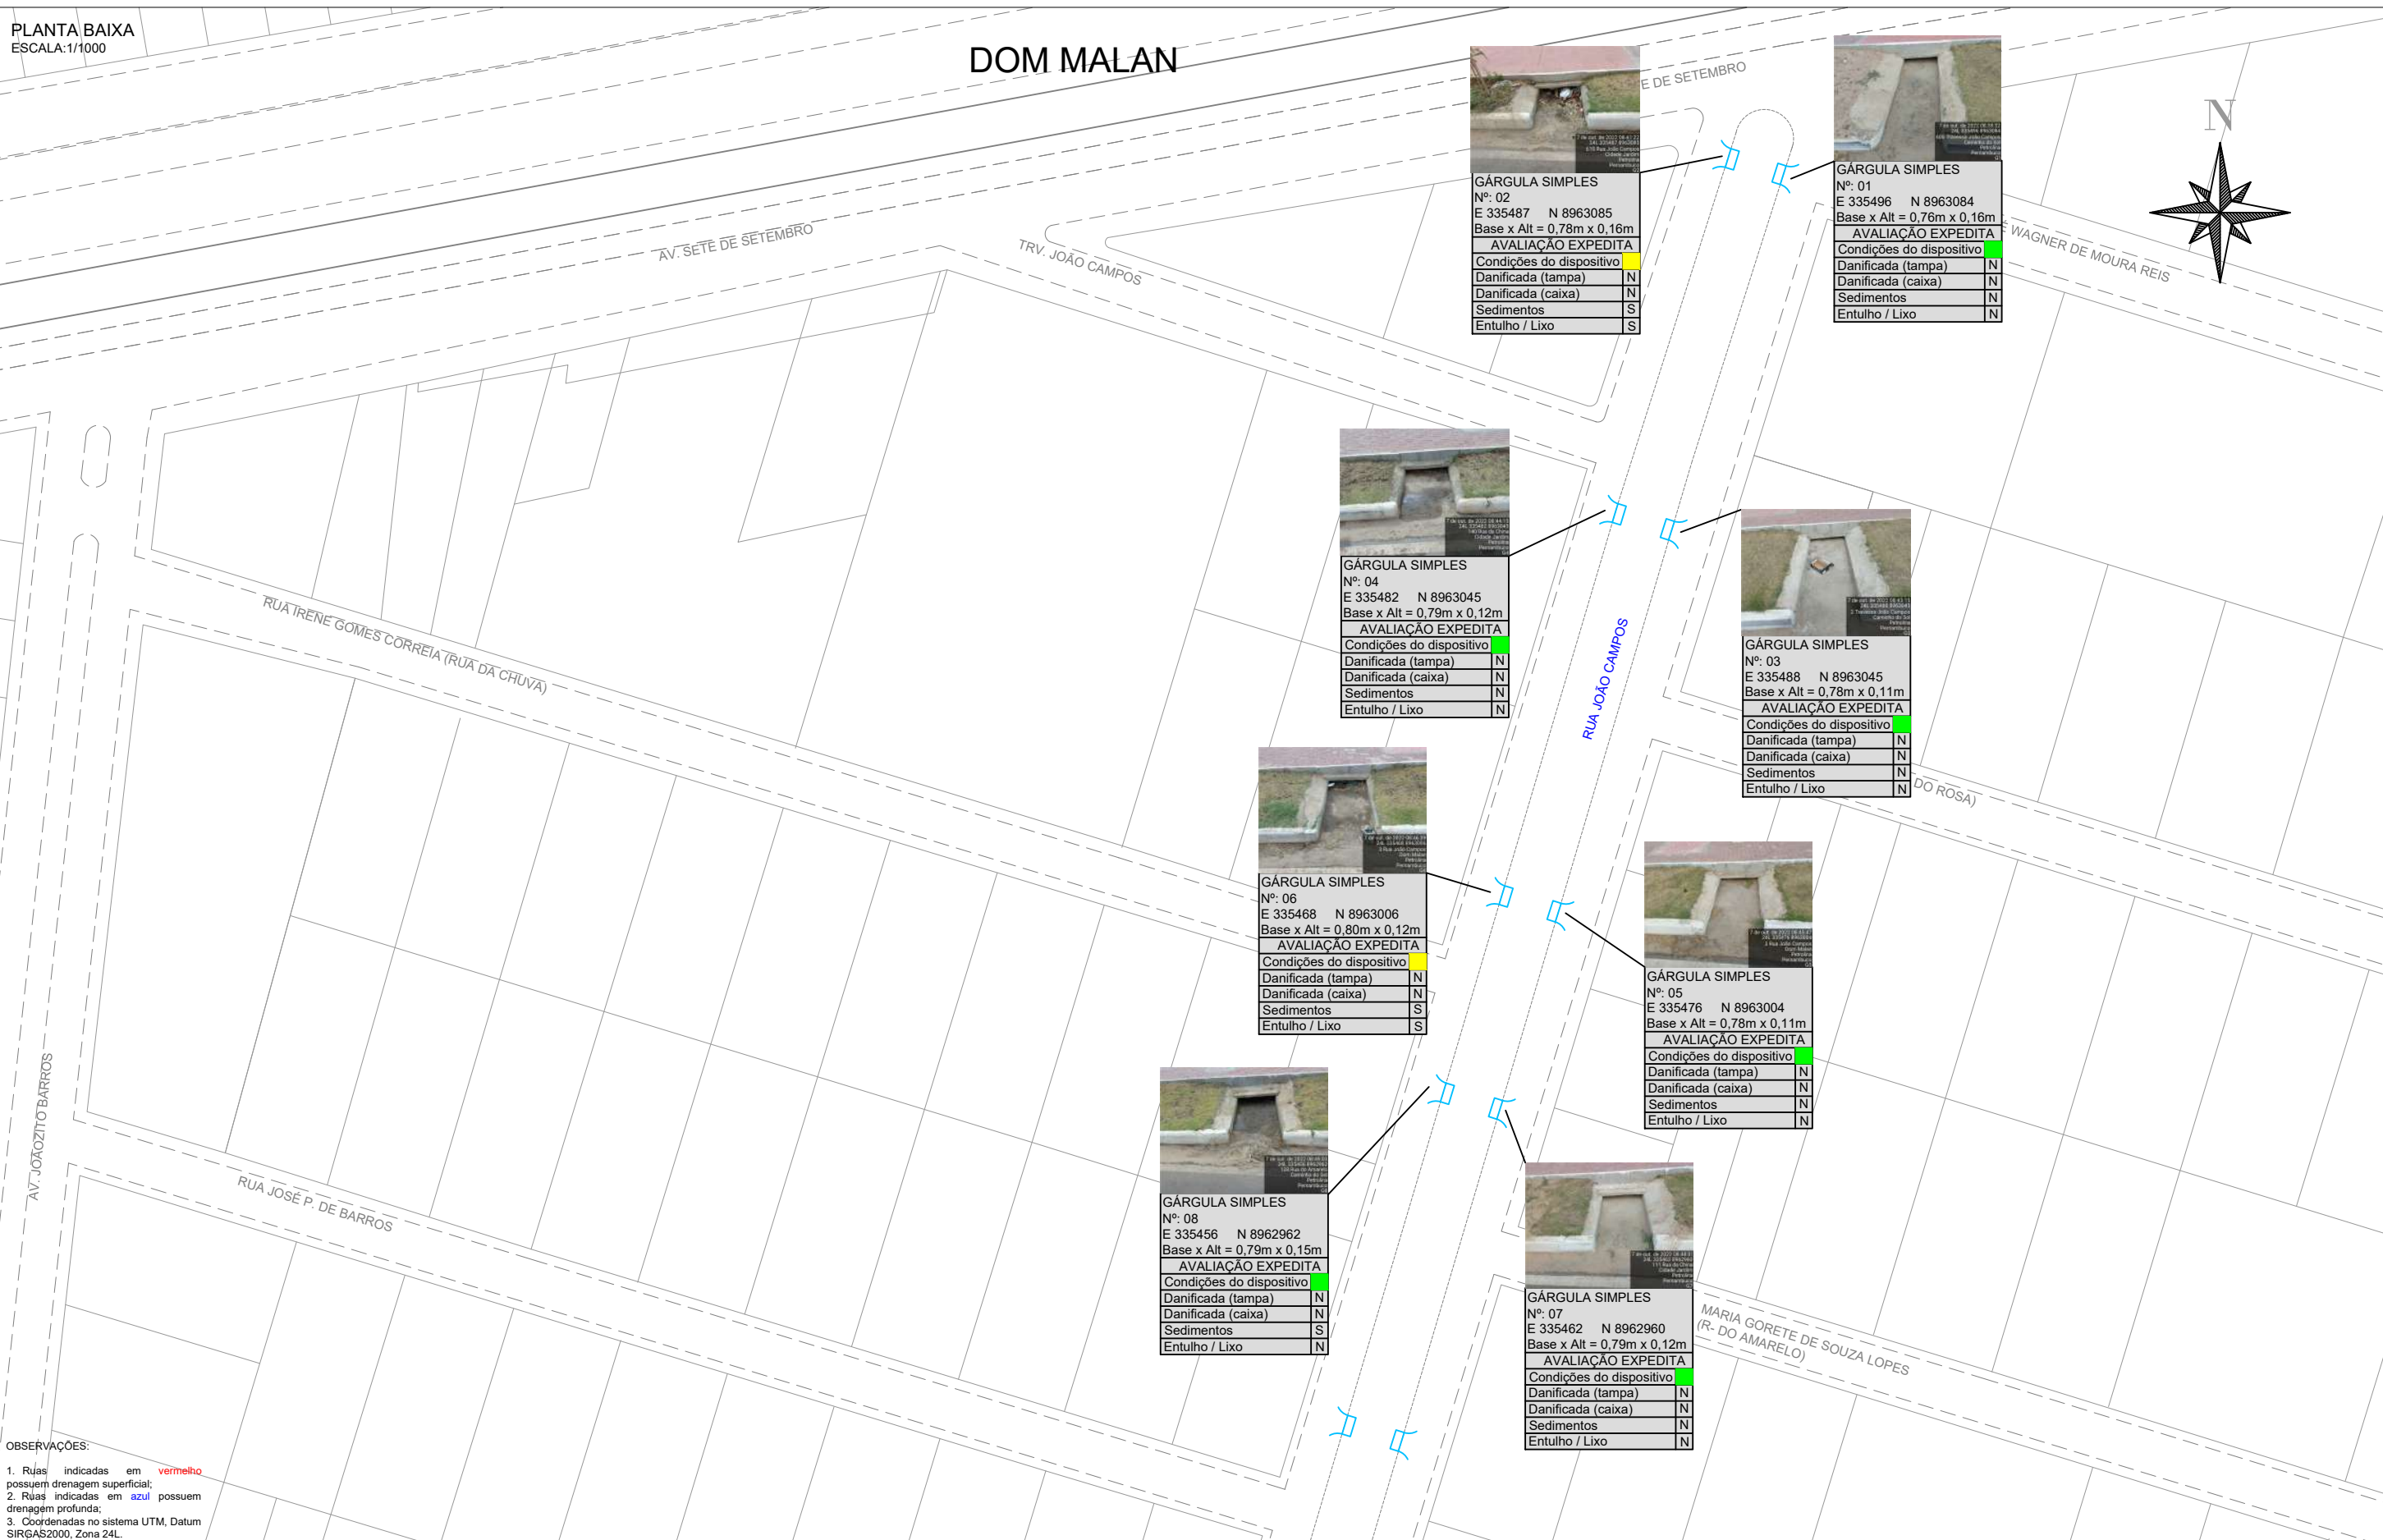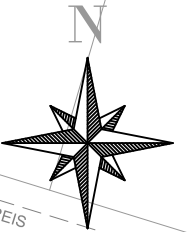

GÁRGULA SIMPLES
Nº: 02
E 335487 N 8963085
Base x Alt = 0,78m x 0,16m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

GÁRGULA SIMPLES
Nº: 01
E 335496 N 8963084
Base x Alt = 0,76m x 0,16m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N

GÁRGULA SIMPLES
Nº: 04
E 335482 N 8963045
Base x Alt = 0,79m x 0,12m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N

GÁRGULA SIMPLES
Nº: 03
E 335488 N 8963045
Base x Alt = 0,78m x 0,11m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N

GÁRGULA SIMPLES
Nº: 06
E 335468 N 8963006
Base x Alt = 0,80m x 0,12m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

GÁRGULA SIMPLES
Nº: 05
E 335476 N 8963004
Base x Alt = 0,78m x 0,11m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N

GÁRGULA SIMPLES
Nº: 08
E 335456 N 8962962
Base x Alt = 0,79m x 0,15m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	N

GÁRGULA SIMPLES
Nº: 07
E 335462 N 8962960
Base x Alt = 0,79m x 0,12m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N

OBSERVAÇÕES:
1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA		RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
	PONTO BAIXO		RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
	PONTO ALTO		BOM (Dispositivo livre de obstruções)
	BOCA DE LOBO SIMPLES	S - SIM	N - NÃO
	CAIXA COM GRELHA		
	CAIXA SEM GRELHA		
	GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)		
	GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)		
	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM		
	DESCIDA D'ÁGUA		

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP. TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
EMISSÕES			


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PDCA Engenharia Ltda.
www.pdca.eng.br
pdca@pdca.eng.br

PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM
LOCALIZAÇÃO : RUA JOÃO CAMPOS, BAIRRO DOM MALAN, PETROLINA/PE

ESCALA: INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_DOM_MALAN	DESENHO Nº: 04 / 12
---------------------	--------------	----------------------------------	------------------------

DOM MALAN

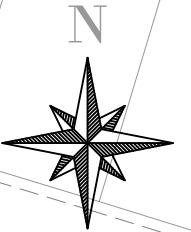

GÁRGULA SIMPLES	
Nº: 10	
E 335442 N 8962913	
Base x Alt = 0,79m x 0,10m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

GÁRGULA SIMPLES	
Nº: 09	
E 335453 N 8962915	
Base x Alt = 0,79m x 0,12m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

GÁRGULA SIMPLES	
Nº: 12	
E 335432 N 8962874	
Base x Alt = 0,80m x 0,09m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

GÁRGULA SIMPLES	
Nº: 11	
E 335440 N 8962873	
Base x Alt = 0,80m x 0,10m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

GÁRGULA SIMPLES	
Nº: 14	
E 335422 N 8962824	
Base x Alt = 0,80m x 0,08m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

GÁRGULA SIMPLES	
Nº: 13	
E 335421 N 8962826	
Base x Alt = 0,80m x 0,13m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N

GÁRGULA SIMPLES	
Nº: 16	
E 335404 N 8962778	
Base x Alt = 0,80m x 0,18m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	N

GÁRGULA SIMPLES	
Nº: 15	
E 335410 N 8962774	
Base x Alt = 0,81m x 0,12m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N

- OBSERVAÇÕES:
- Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
 - Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
 - Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA		RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
	CAIXA SEM GRELHA		RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
	PONTO BAIXO		BOM (Dispositivo livre de obstruções)
	PONTO ALTO	S - SIM N - NÃO	
	BOCA DE LOBO SIMPLES		
	CAIXA COM GRELHA		
	GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)		
	GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)		
	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM		
	DESCIDA D'ÁGUA		

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP. TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
	EMISSÕES		SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE

PETROLINA
PREFEITURA

pdca
engenharia

PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA
 ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM
 LOCALIZAÇÃO : RUA JOÃO CAMPOS, BAIRRO DOM MALAN, PETROLINA/PE

ESCALA: INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_DOM_MALAN	DESENHO Nº: 05 / 12
---------------------	--------------	----------------------------------	------------------------