


# SÃO GONÇALO

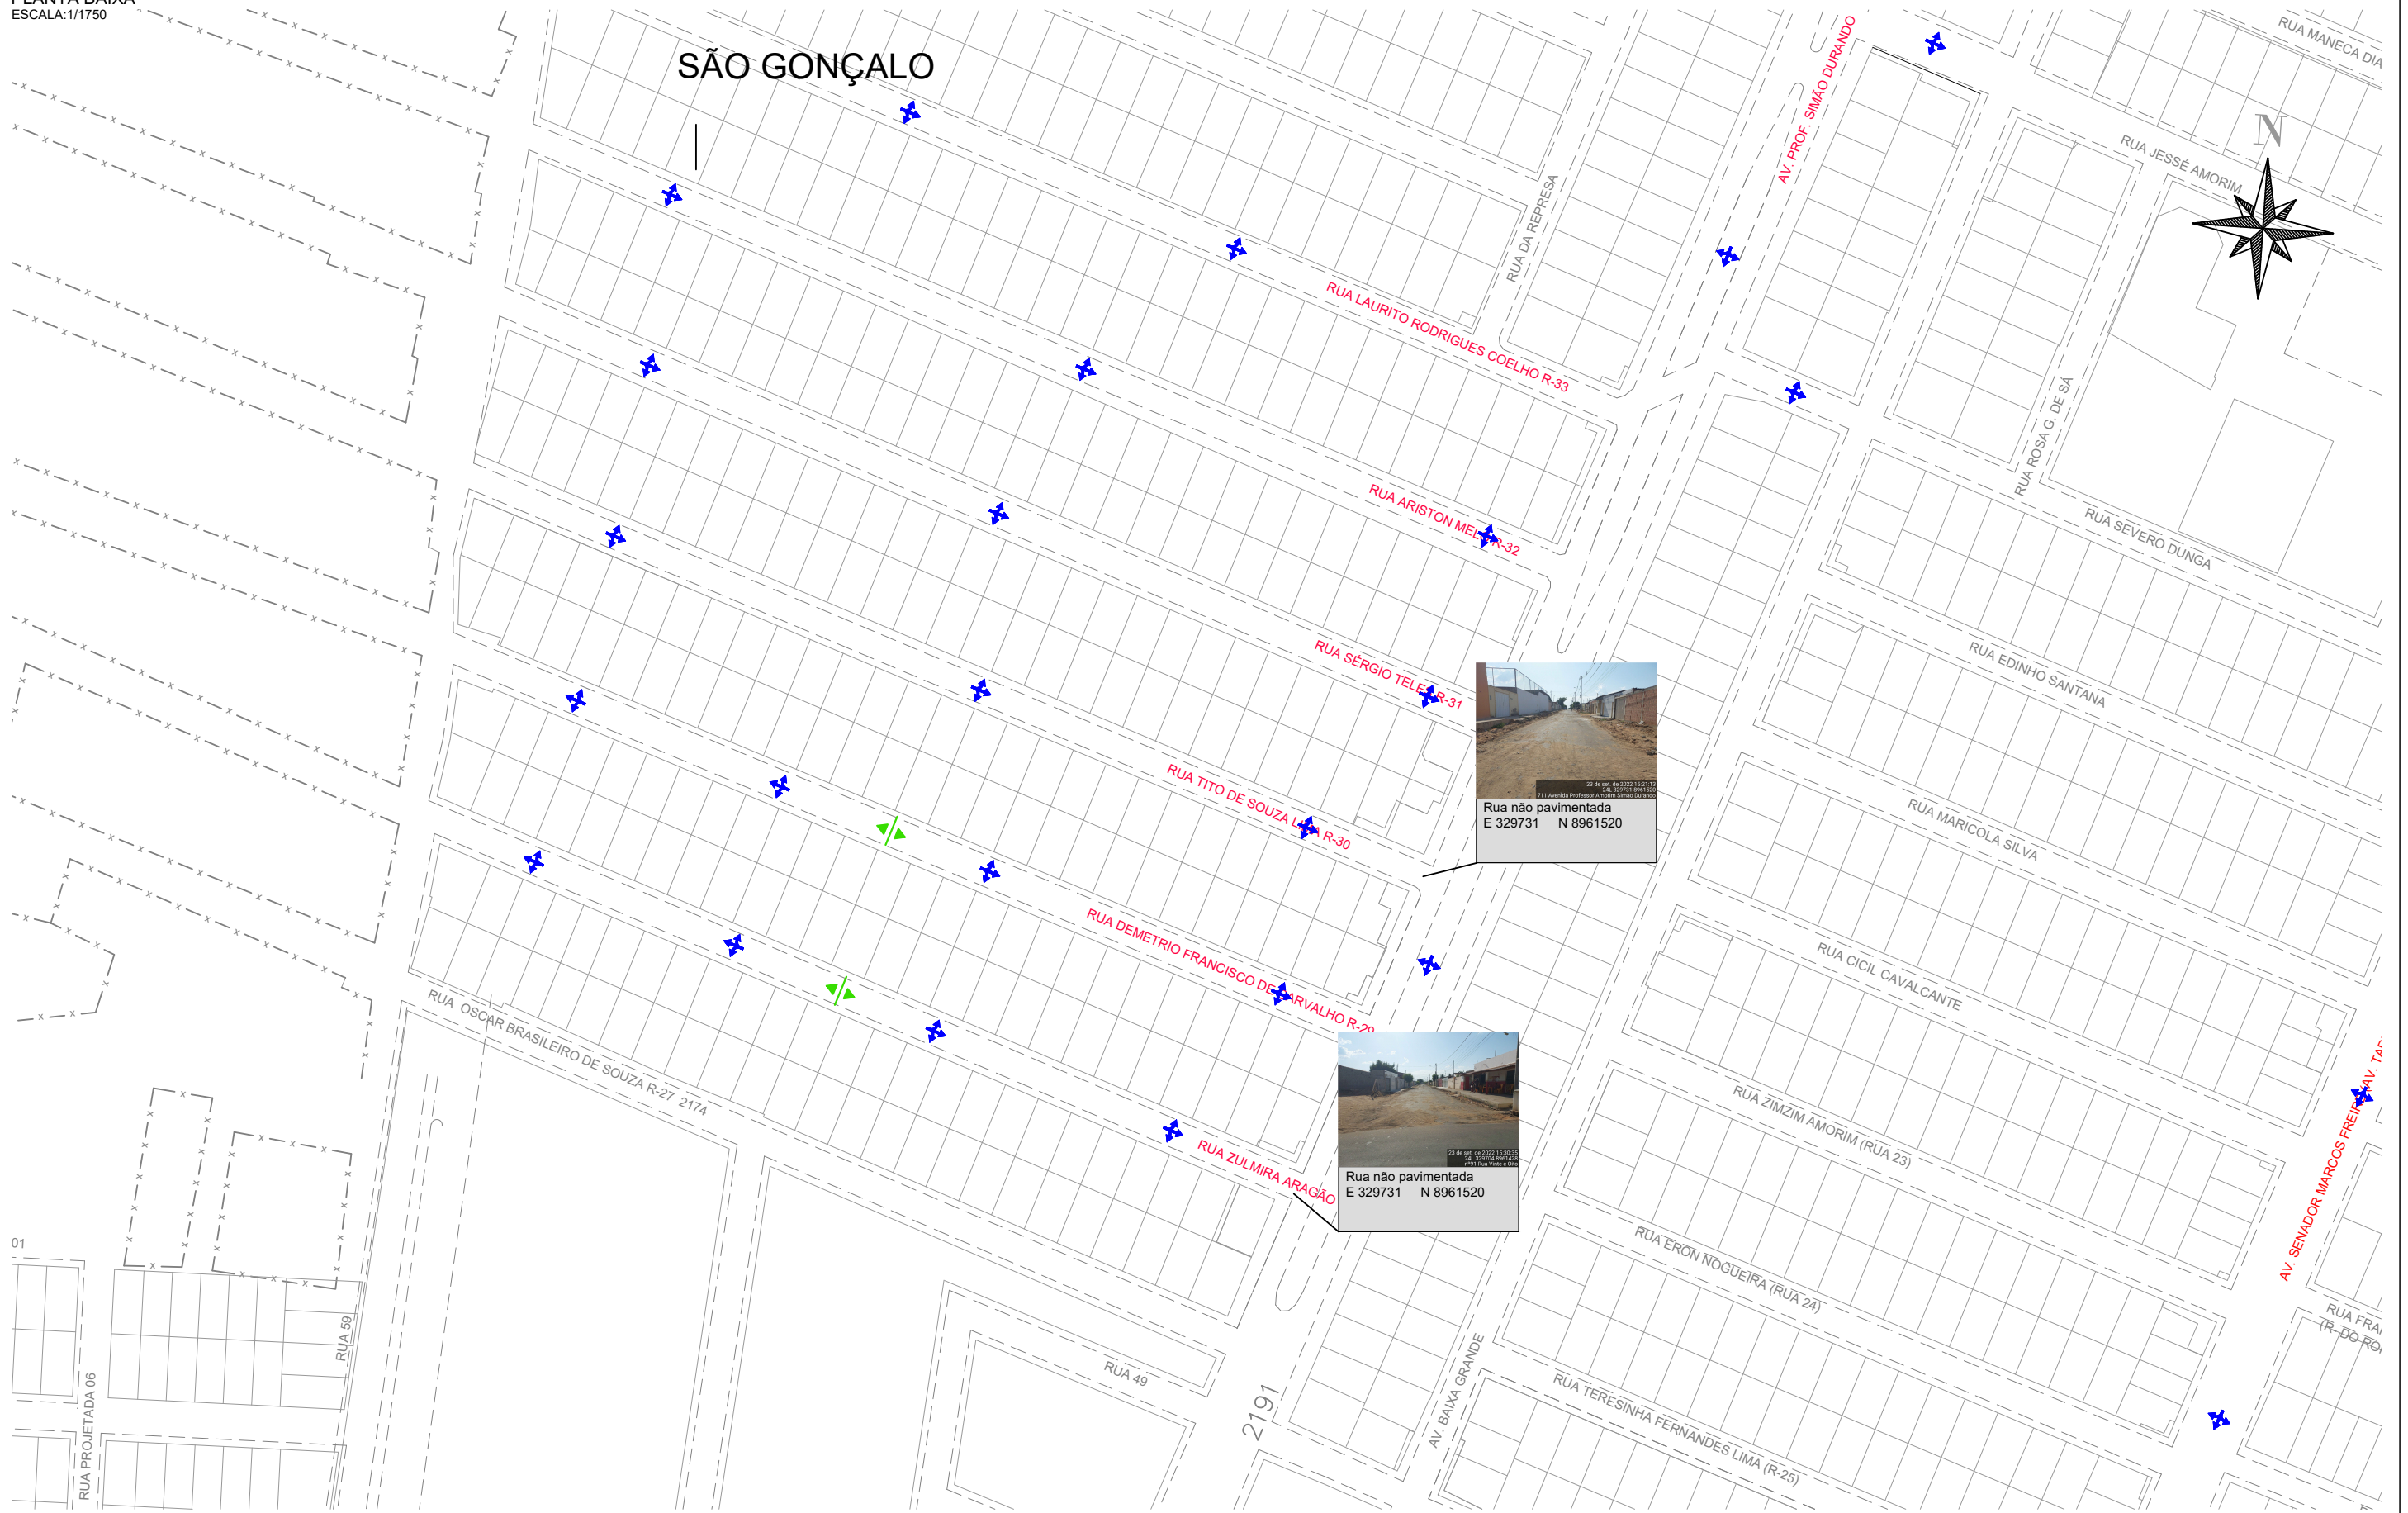

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	OBSERVAÇÕES:
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA	NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)	1. Ruas indicadas em <b>vermelho</b> possuem drenagem superficial;
	PONTO BAIXO	NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)	2. Ruas indicadas em <b>azul</b> possuem drenagem profunda;
	PONTO ALTO	NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por muita vegetação e/ou muito sedimento)	3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.
		NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo, vegetação rasa e/ou pouco sedimento)	
		NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)	
		S - SIM N - NÃO	

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
	EMISSÕES		

RES.P.TEC.  
SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE




PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA TITO DE SOUZA LIMA, RUA ZULMIRA ARAGÃO, B. SÃO GONÇALO, PETROLINA/PE			
ESCALA:	ARQUIVO:	DESENHO Nº:	
INDICADA	PLANTA BAIXA	PDCA_MICRO_SAO_GONÇALO	13 / 23





# SÃO GONÇALO

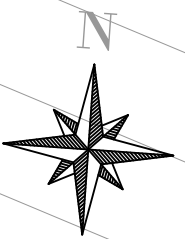

RUA MIGUEL LOURA DE AMORIM

RUA NELSON MAIA DE FARIAS

RUA FRANCISCO INÁCIO DA SILVA

RUA DIVA FERNANDES (R-50)

AV. ALTO GRANDE

AV. PROF. SIMÃO DURANDO



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 05  
E 330016 N 8962512  
PROFUNDIDADE = 0,50 m  
AVALIAÇÃO EXPEDITA  
Condições do dispositivo    
Danificada (tampa)   N  
Danificada (caixa)   N  
Sedimentos   S  
Entulho / Lixo   S



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 03  
E 330018 N 8962520  
DISPOSITIVO SELADO



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 01  
E 330038 N 8962560  
DISPOSITIVO SELADO



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 02  
E 330039 N 8962556  
DISPOSITIVO SELADO



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 04  
E 330017 N 8962509  
DISPOSITIVO SELADO



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 06  
E 330004 N 8962480  
DISPOSITIVO SELADO



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 07  
E 330005 N 8962470  
DISPOSITIVO SELADO



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 08  
E 329996 N 8962466  
PROFUNDIDADE = 0,50 m  
AVALIAÇÃO EXPEDITA  
Condições do dispositivo    
Danificada (tampa)   N  
Danificada (caixa)   N  
Sedimentos   S  
Entulho / Lixo   S



**BOCA DE LOBO SIMPLES**  
Nº: 09  
E 330006 N 8962471  
DISPOSITIVO SELADO  
PROFUNDIDADE = 1,00m

OBSERVAÇÕES:  
1. Ruas indicadas em vermelho possuem drenagem superficial;  
2. Ruas indicadas em azul possuem drenagem profunda;  
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO
- BOCA DE LOBO SIMPLES
- CAIXA COM GRELHA
- CAIXA SEM GRELHA
- GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)
- GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)
- POÇO DE VISITA DE DRENAGEM
- DESCIDA D'ÁGUA

CONVENÇÃO:

- RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
- RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
- BOM (Dispositivo livre de obstruções)
- S - SIM    N - NÃO



00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP. TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
	EMISSÕES		



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA  
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM  
LOCALIZAÇÃO : AV. ALTO GRANDE, SÃO GONÇALO, PETROLINA/PE

ESCALA: INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_SAO_GONÇALO	DESENHO Nº: 16 / 02
---------------------	--------------	------------------------------------	------------------------

# SÃO GONÇALO

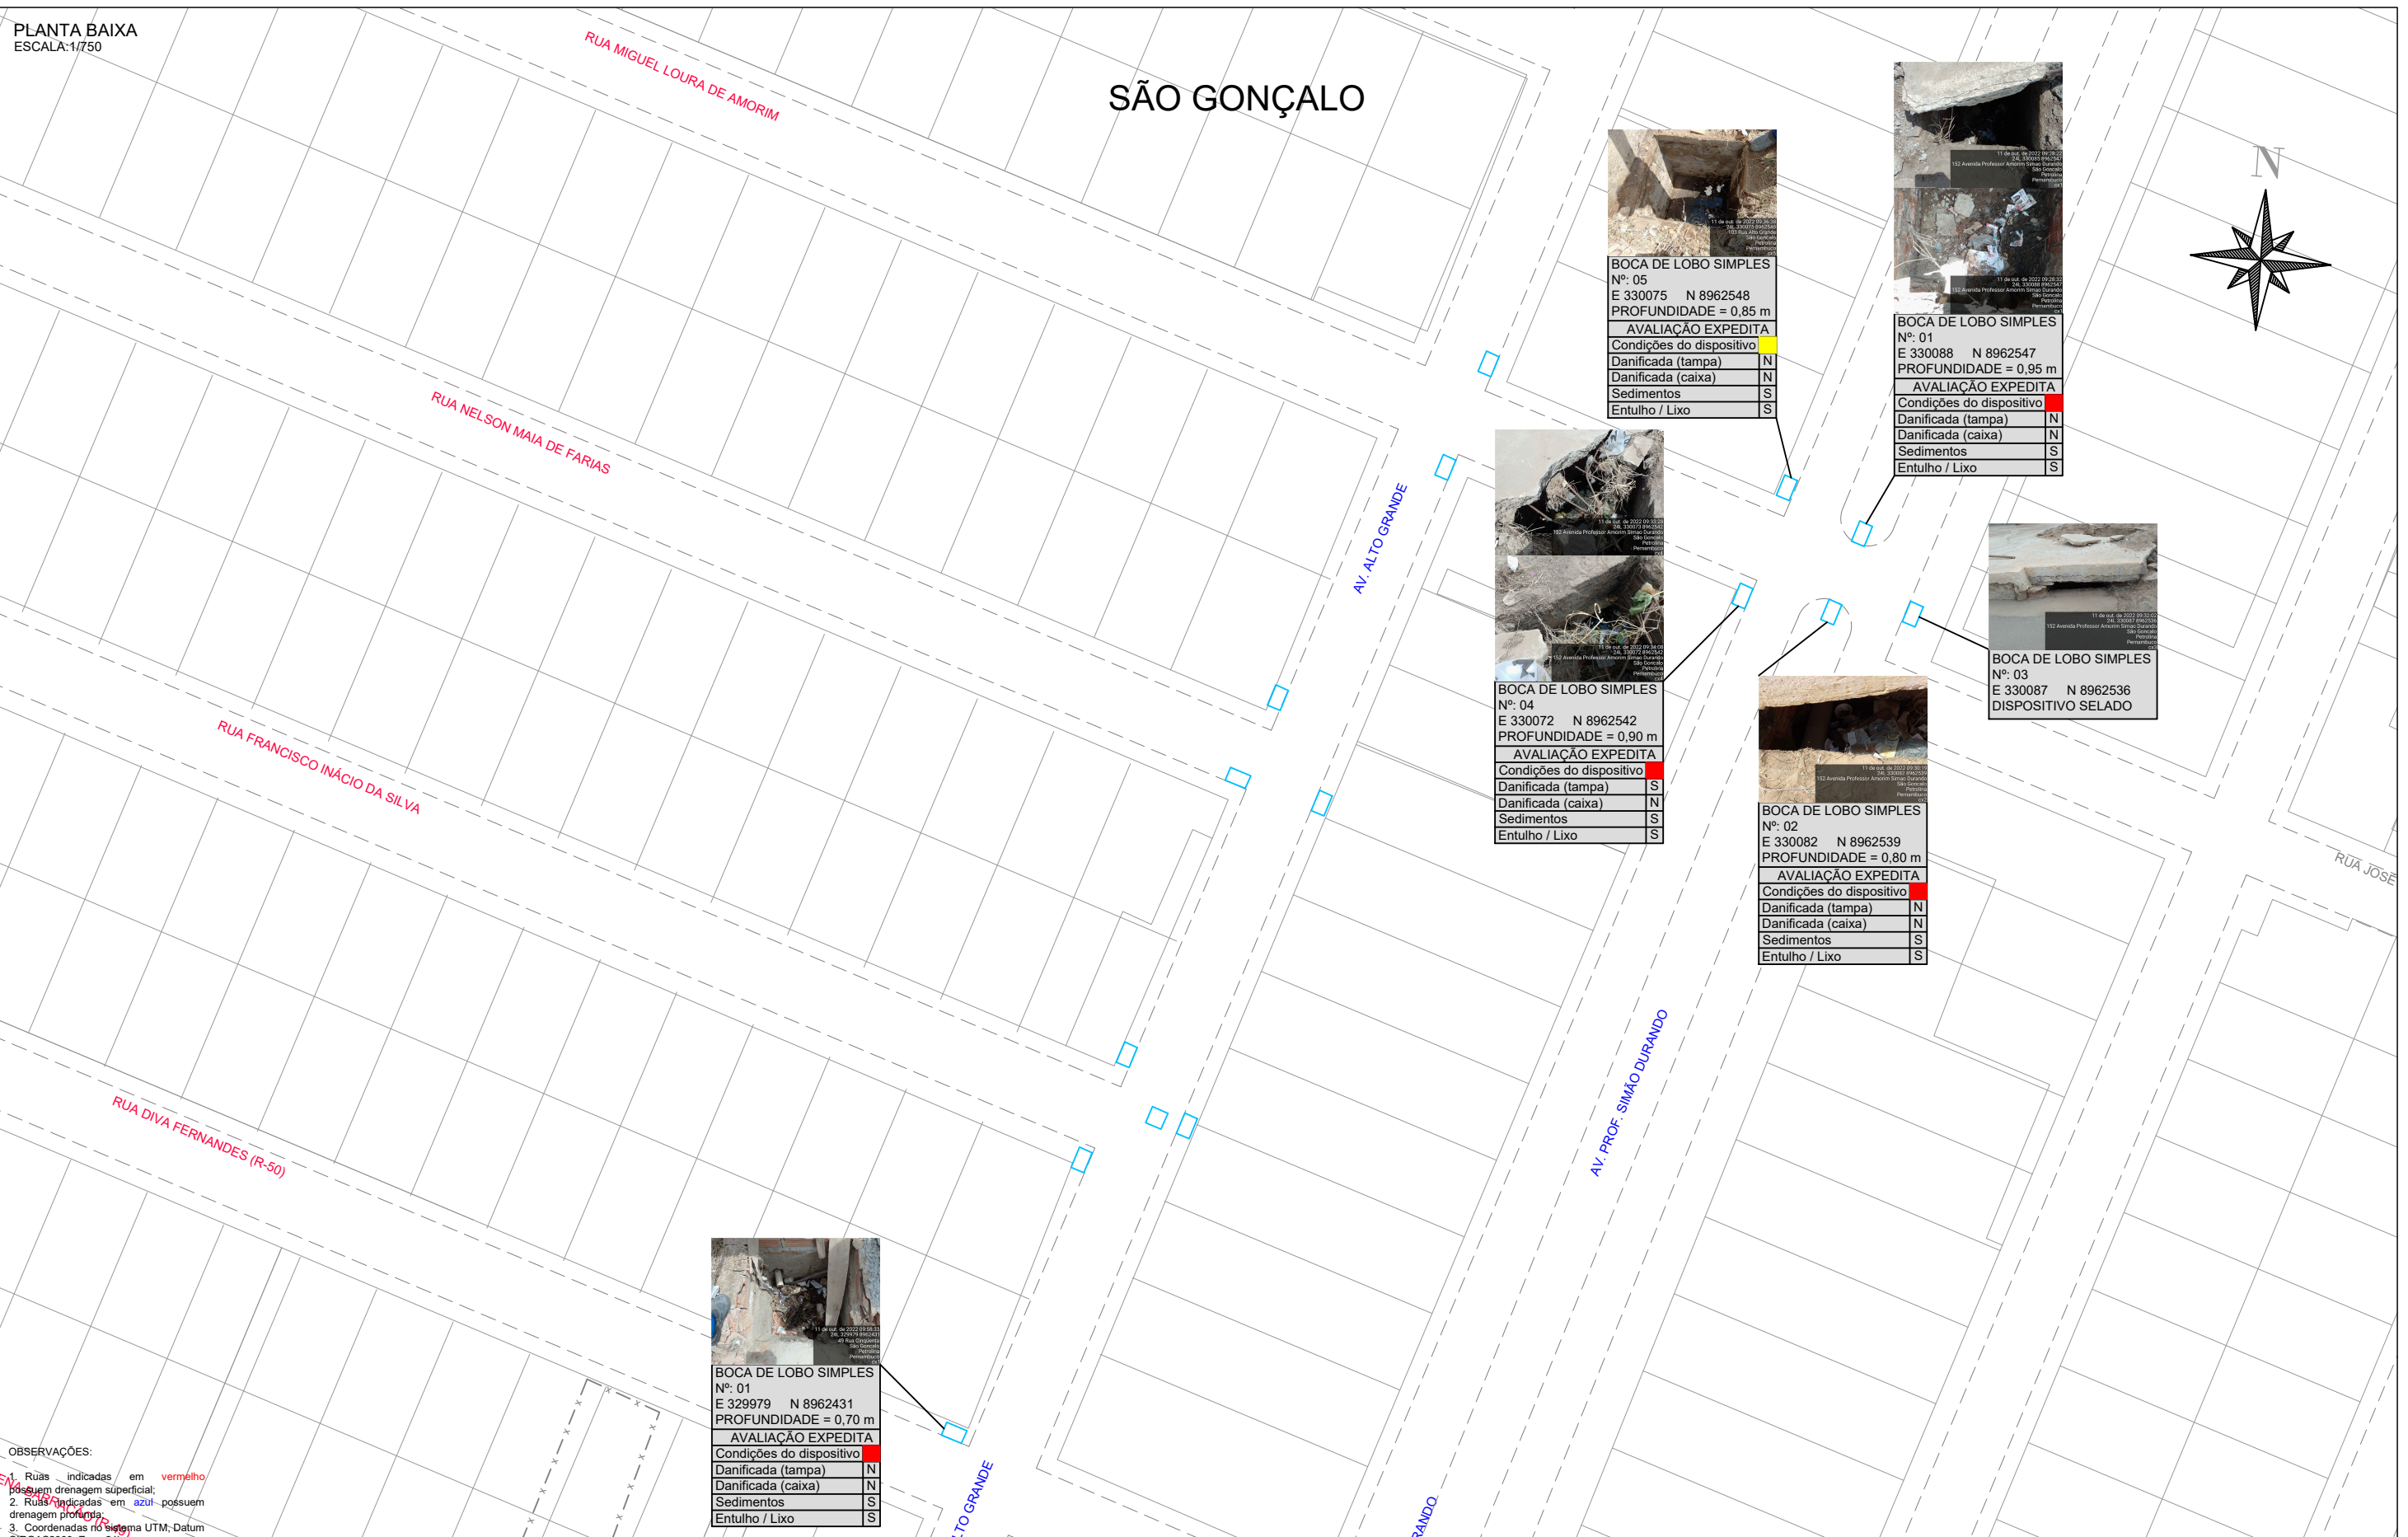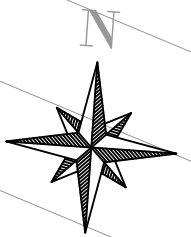

BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 05	
E 330075 N 8962548	
PROFUNDIDADE = 0,85 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 01	
E 330088 N 8962547	
PROFUNDIDADE = 0,95 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 04	
E 330072 N 8962542	
PROFUNDIDADE = 0,90 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	S
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 03	
E 330087 N 8962536	
DISPOSITIVO SELADO	



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 02	
E 330082 N 8962539	
PROFUNDIDADE = 0,80 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 01	
E 329979 N 8962431	
PROFUNDIDADE = 0,70 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

OBSERVAÇÕES:

1. Ruas indicadas em vermelho possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em azul possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no Sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA		RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
	CAIXA SEM GRELHA		RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
	PONTO BAIXO		BOM (Dispositivo livre de obstruções)
	PONTO ALTO	S - SIM	N - NÃO
	BOCA DE LOBO SIMPLES		
	CAIXA COM GRELHA		
	GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)		
	GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)		
	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM		
	DESCIDA D'ÁGUA		

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
EMISSÕES			

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PDCA Engenharia Ltda.  
www.pdca.eng.br  
pdca@pdca.eng.br

PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA  
 ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM  
 LOCALIZAÇÃO : AV. PROF. SIMÃO DURANDO E R. DIVA FERNANDES (R. 50), SÃO GONÇALO, PETROLINA/PE

ESCALA: INDICADA	ARQUIVO: PLANTA BAIXA	DESENHO Nº: PDCA_MICRO_SAO_GONÇALO	17 / 02
---------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------