


VIGAS DO SUBSOLO-continuação


V22 (20 x 70)

ESC 1:100

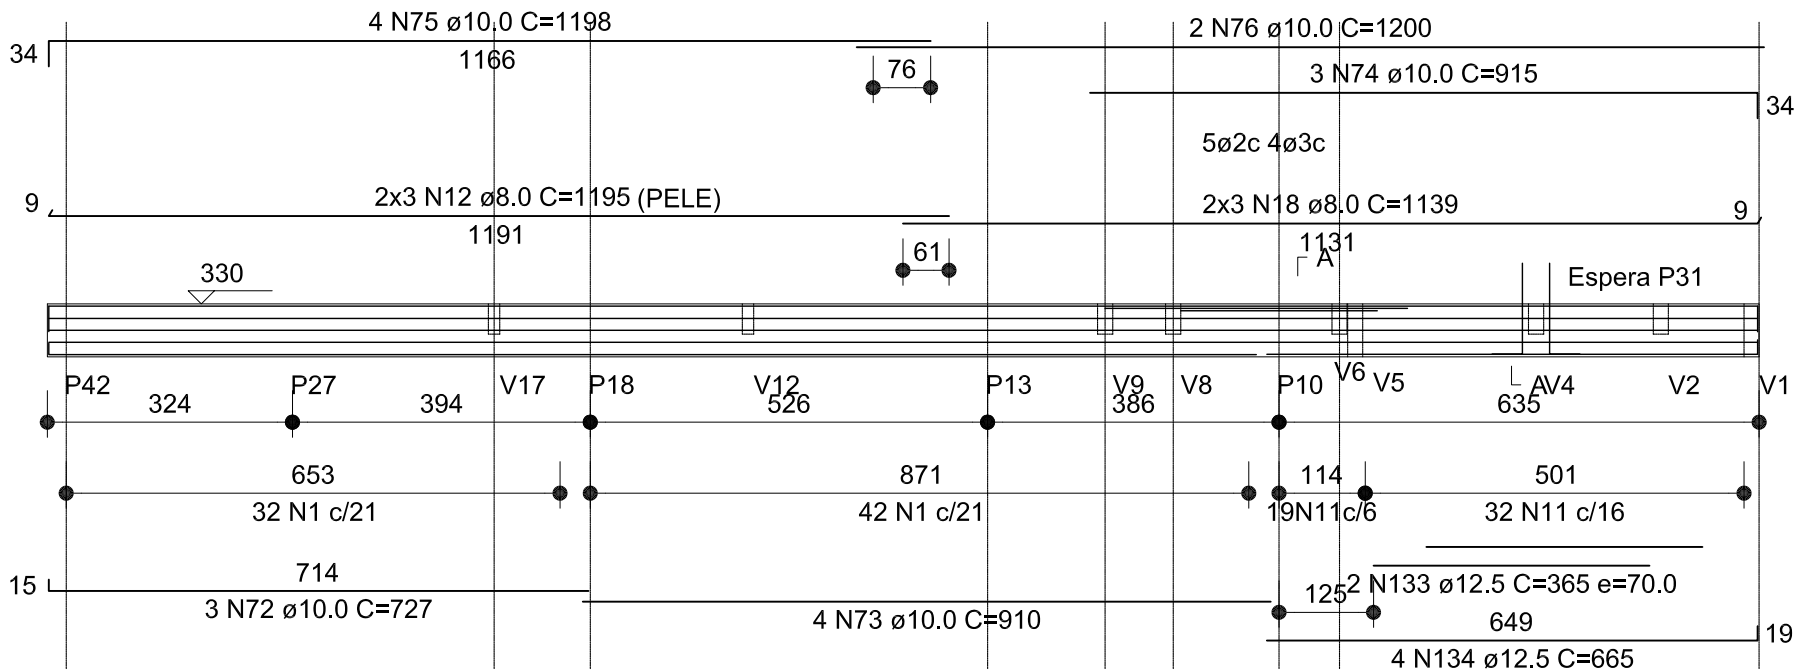


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

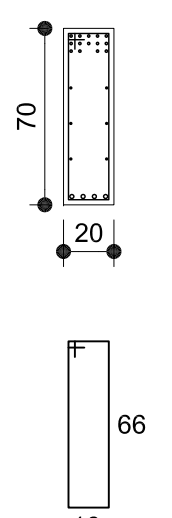


ESPERA P31

ESC 1:30

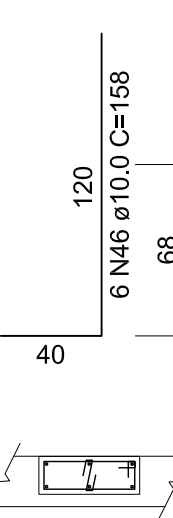


V23 (15 x 40)

ESC 1:100

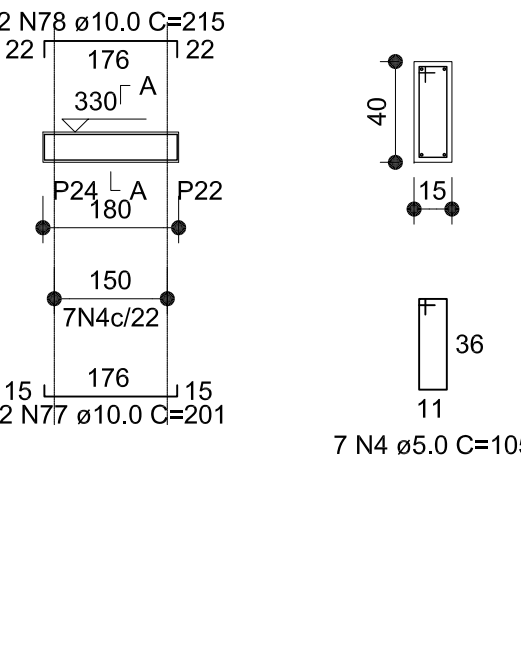


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

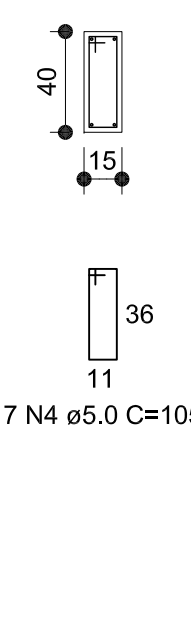


V24 (20 x 40)

ESC 1:100

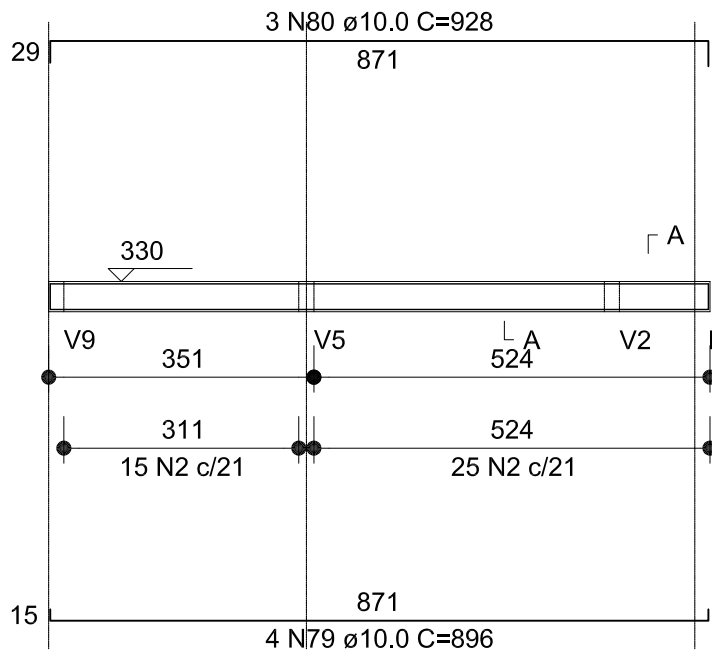


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

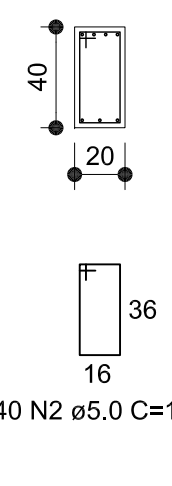


V25 (15 x 40)

ESC 1:100

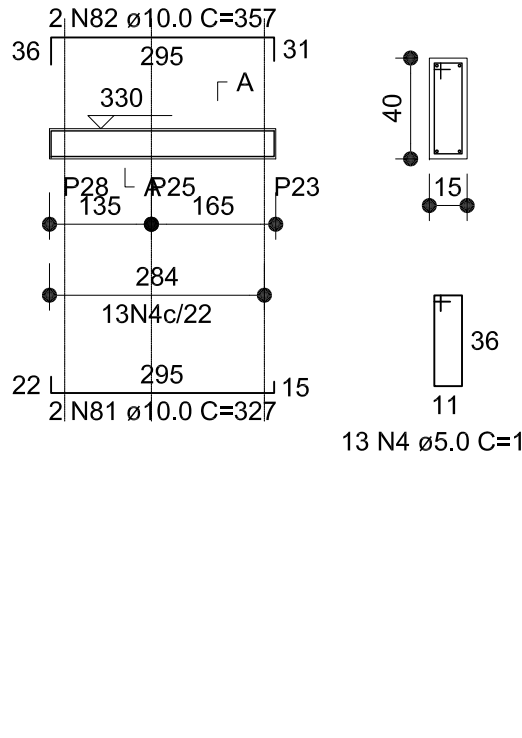


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

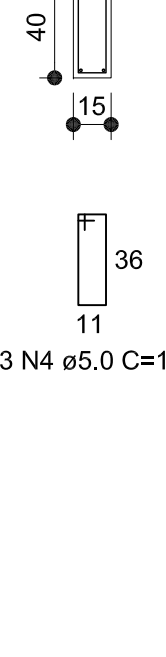


V26 (20 x 60)

ESC 1:100

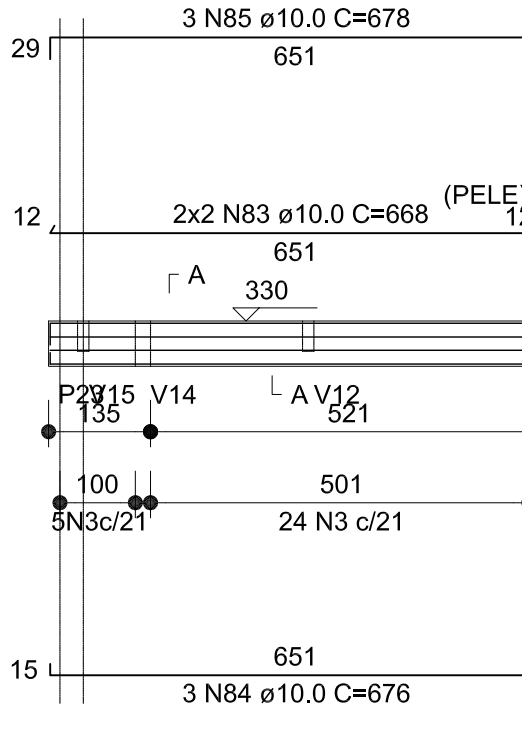


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

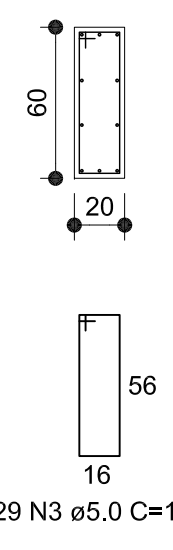


V27 (20 x 70)

ESC 1:100

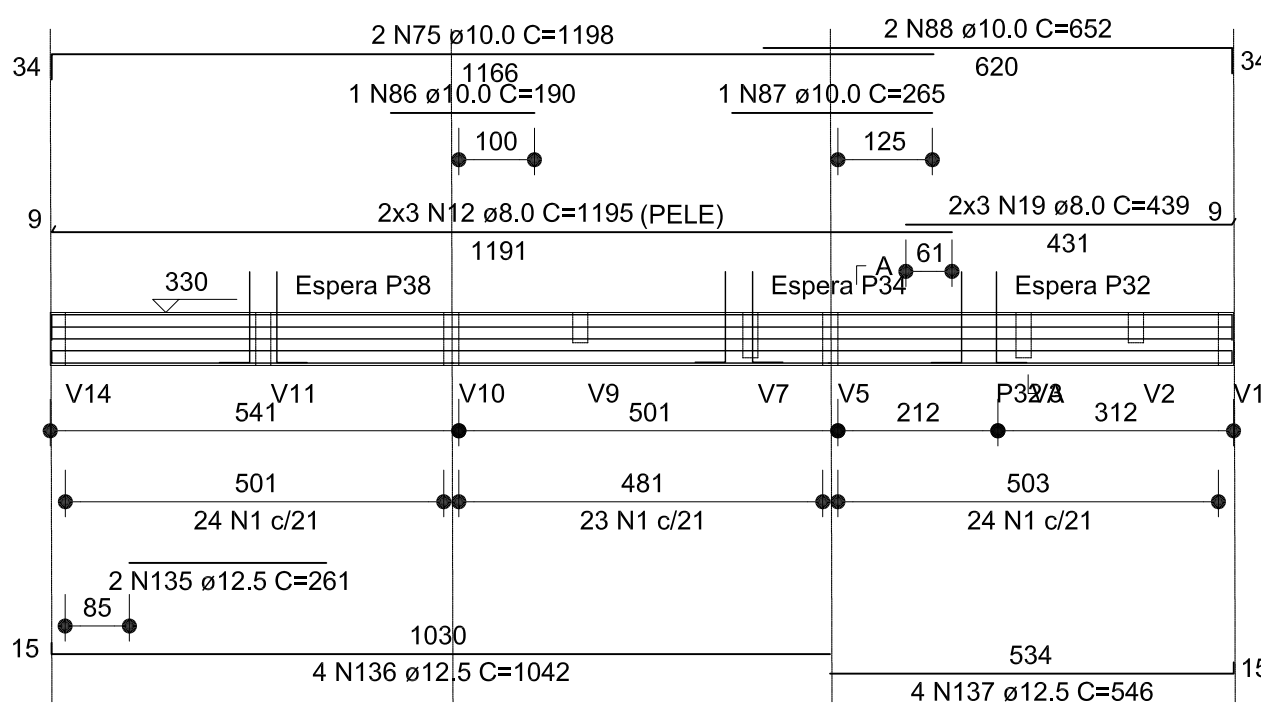


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

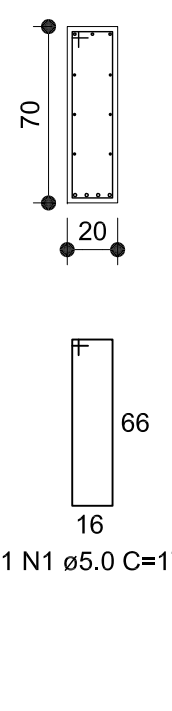


ESPERA P38

ESC 1:30

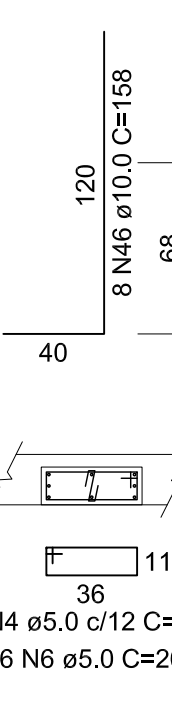


ESPERA P34

ESC 1:30

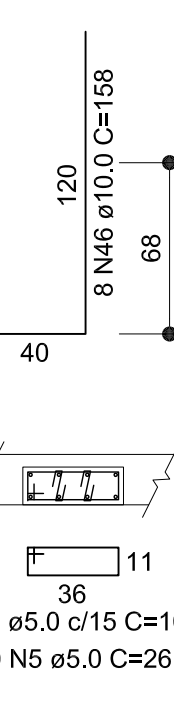


ESPERA P32

ESC 1:30

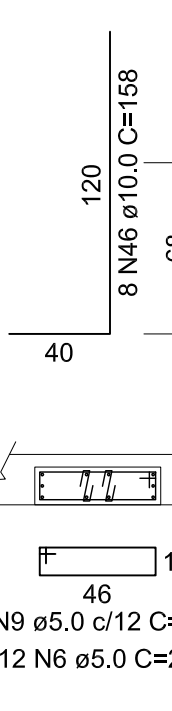


V28 (20 x 60)

ESC 1:100

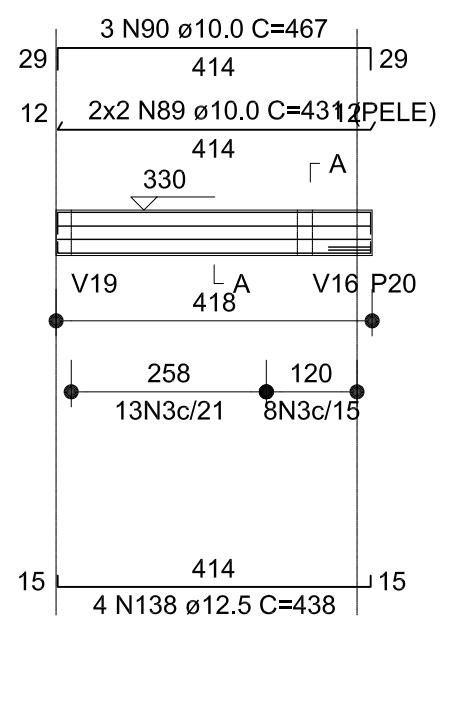


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

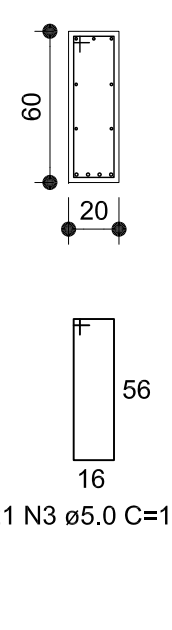


V29 (20 x 60)

ESC 1:100

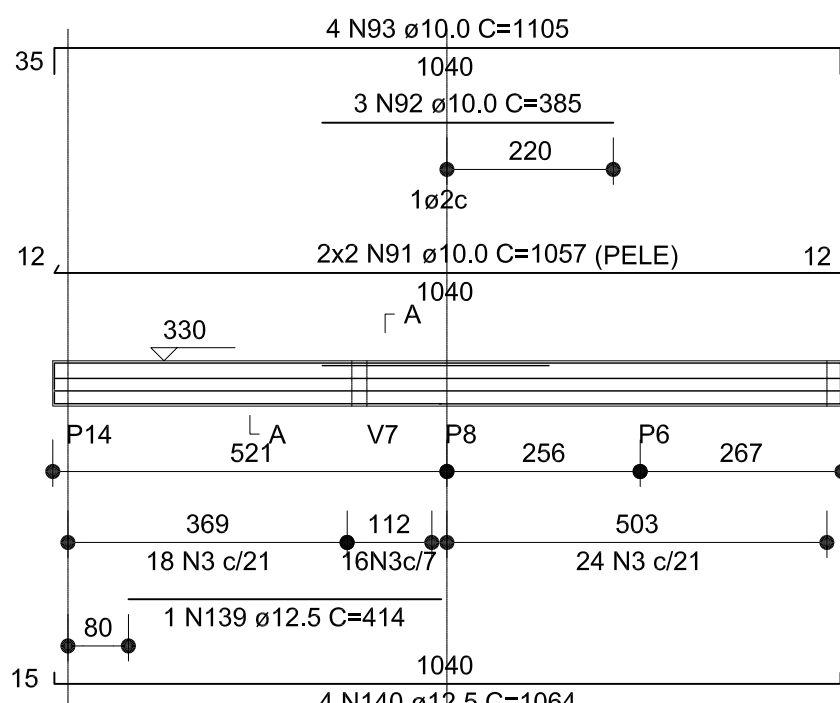


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

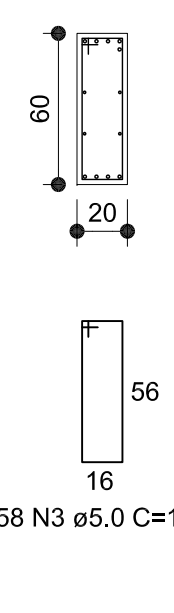


V30 (20 x 60)

ESC 1:100

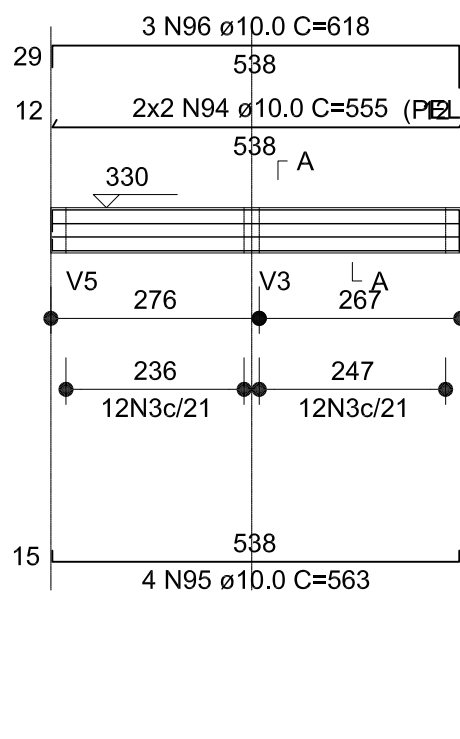


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

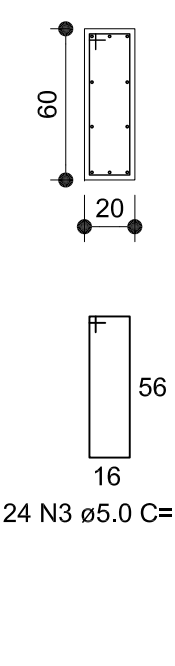


V32 (20 x 50)

ESC 1:100

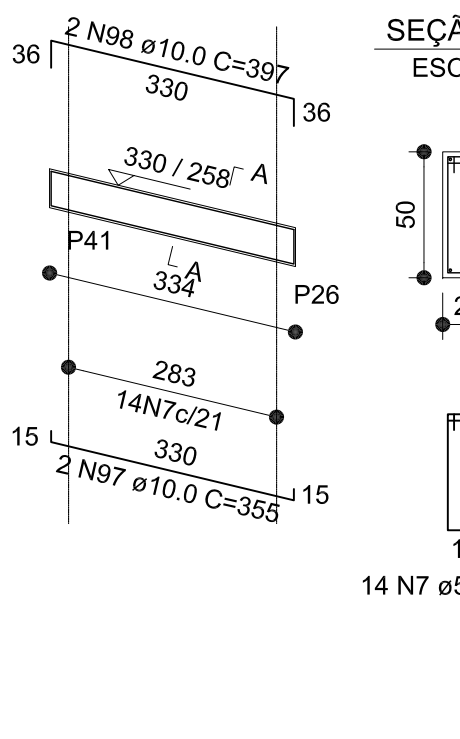


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

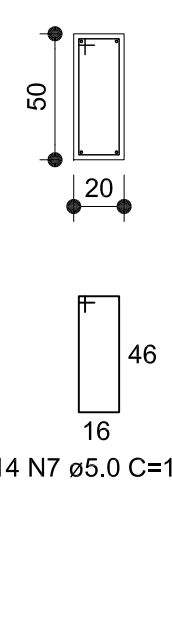


V33 (20 x 50)

ESC 1:100

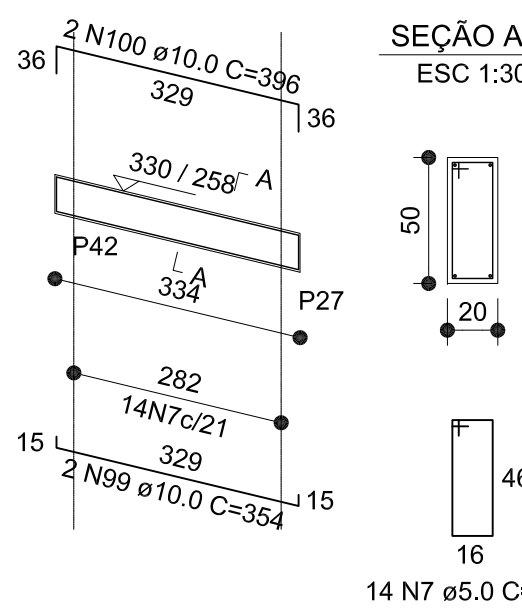


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

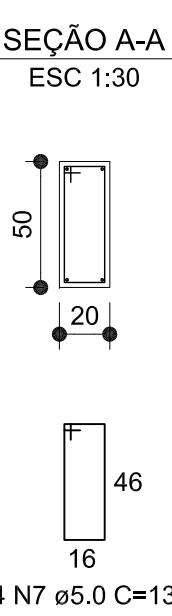


V34 (20 x 50)

ESC 1:100

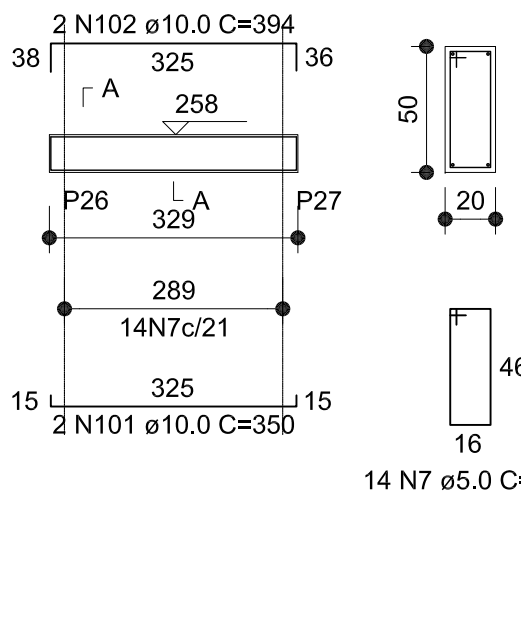


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

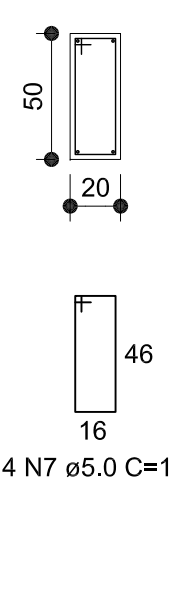


V35 (20 x 50)

ESC 1:100

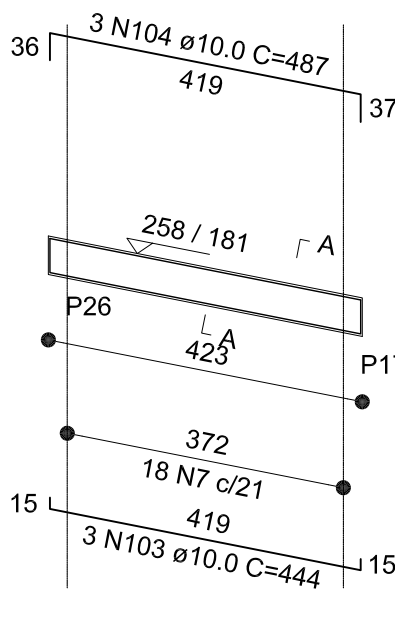


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

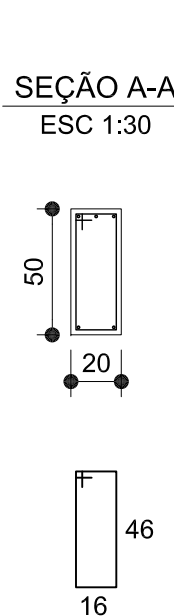


V36 (20 x 50)

ESC 1:100

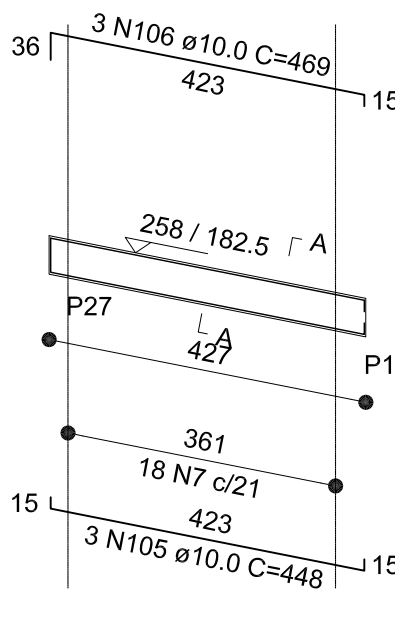


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

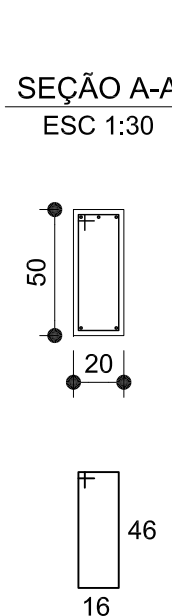


V37 (20 x 50)

ESC 1:100

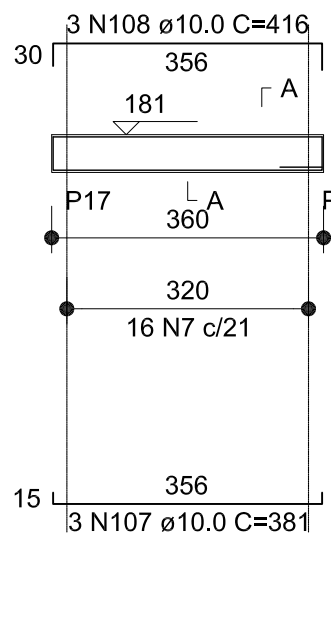


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

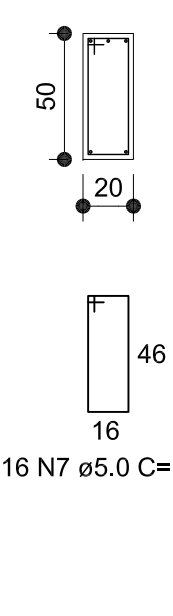


V38 (20 x 50)

ESC 1:100

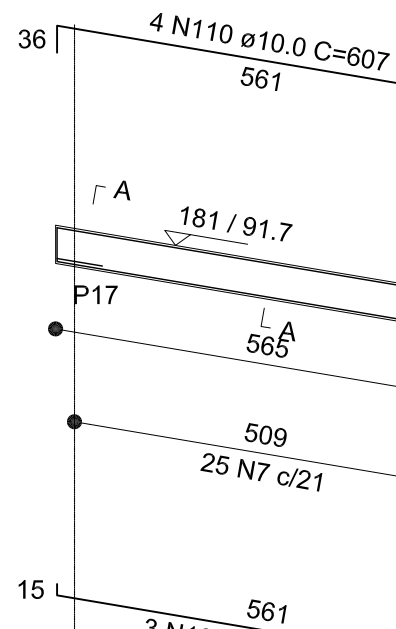


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

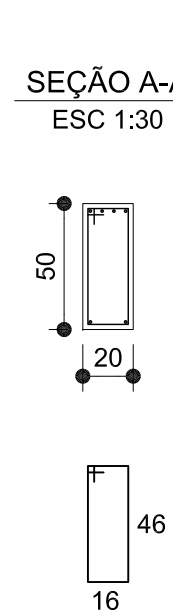


V39 (20 x 50)

ESC 1:100

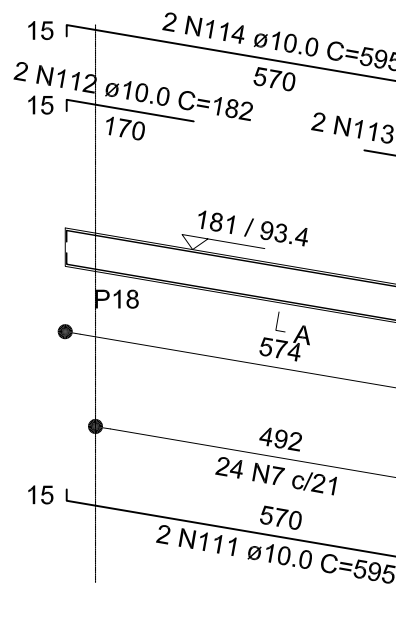


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

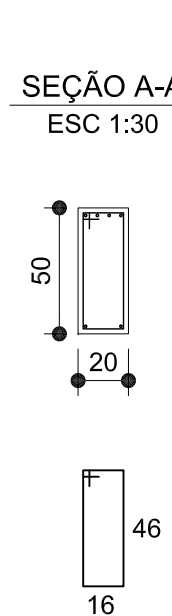


V40 (20 x 50)

ESC 1:100

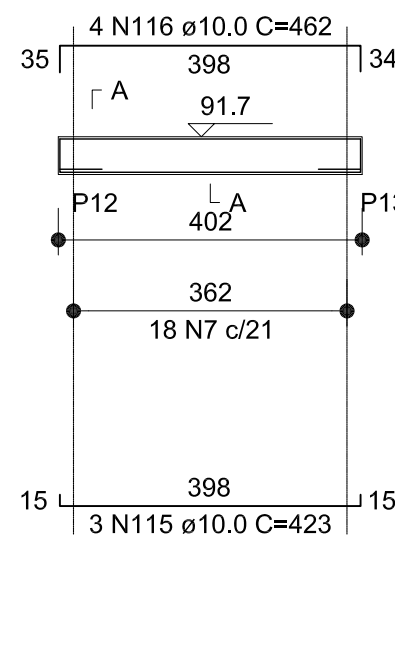


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

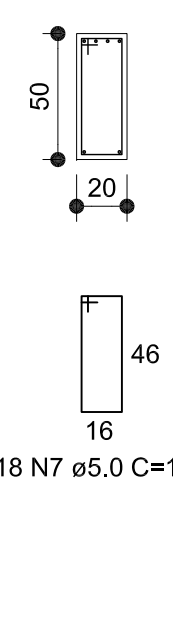


V41 (20 x 50)

ESC 1:100

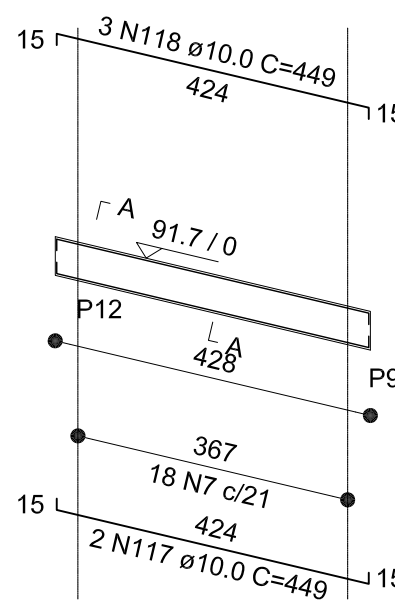


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

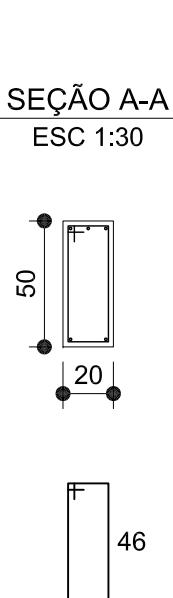


V42 (20 x 50)

ESC 1:100

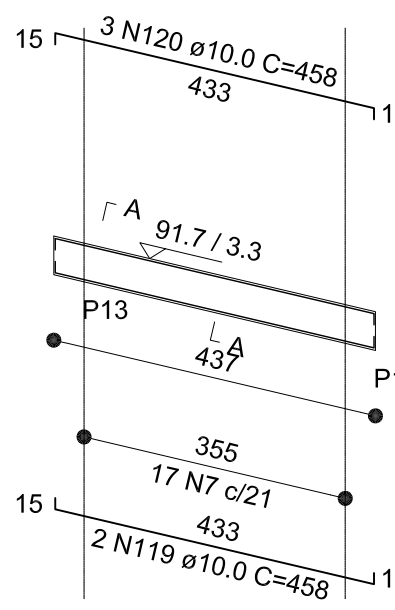


SEÇÃO A-A

ESC 1:30

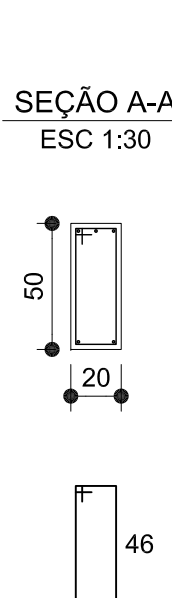


V43 (15 x 40)

ESC 1:100

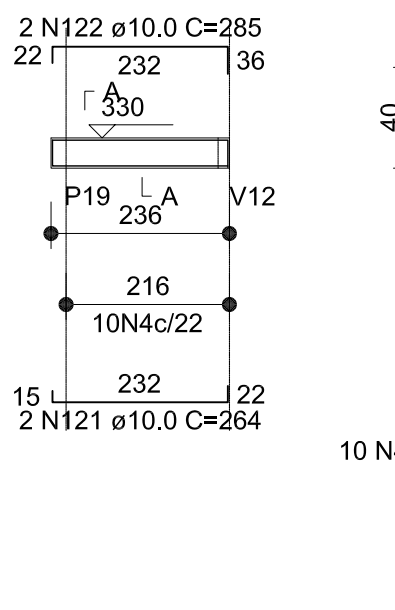

SEÇÃO A-A

ESC 1:30

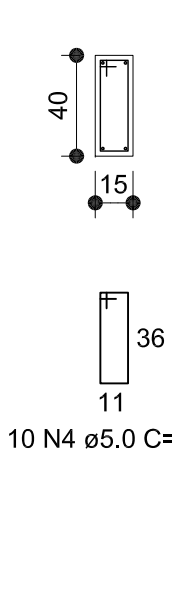

LEGENDA:

OBSERVAÇÕES

ENGENHARIA

ALTERAÇÕES

Fausto Miranda de Queiroz Júnior

Engenheiro Civil

CREA-MG: 217.983-D

fausto-queiroz@hotmail.com

FONE: (33) 98831-9009

PROJETO

SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO-MG

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

JOAQUIM ANDRADE DOS REIS

PRESIDENTE DA CÂMARA

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS

LOCAL

RUA MAIOR QUINTÃO, 39 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG

CLIENTE / PROPRIETÁRIO / ORÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRIÇÃO

PLAIGAS DO SUBSOLONTAS BAIXAS