


ALTERAÇÕES PARA
ESC. 1:50 OU MAIOR
COR - ESP - PLOT
■ 3 - 0.35 - 7
■ 4 - 0.5 - 7
■ 5 - 0.6 - 7
■ 6 - 0.8 - 7

ESC. 1:100 OU MENOR
COR - ESP - PLOT
■ 1 - 0.1 - 7
■ 2 - 0.2 - 7
■ 3 - 0.3 - 7
■ 4 - 0.4 - 7
■ 5 - 0.5 - 7
■ 6 - 0.6 - 7
■ 7 - 0.1 - 7
■ 8 - 0.05 - 7
■ 9 - 0.1 - 9
■ 40 - 0.25 - 2
■ 41 - 0.15 - 40
■ 44 - 0.2 - 91
■ 147 - 0.2 - 147 - 30%
■ 160 - 0.4 - 160
■ 254 - 0.05 - 8
□ DENSIM: 0.13 NA
PRÓPRIA COR


PLANTA DE FORRO - PAV. SUPERIOR
escala 1:100

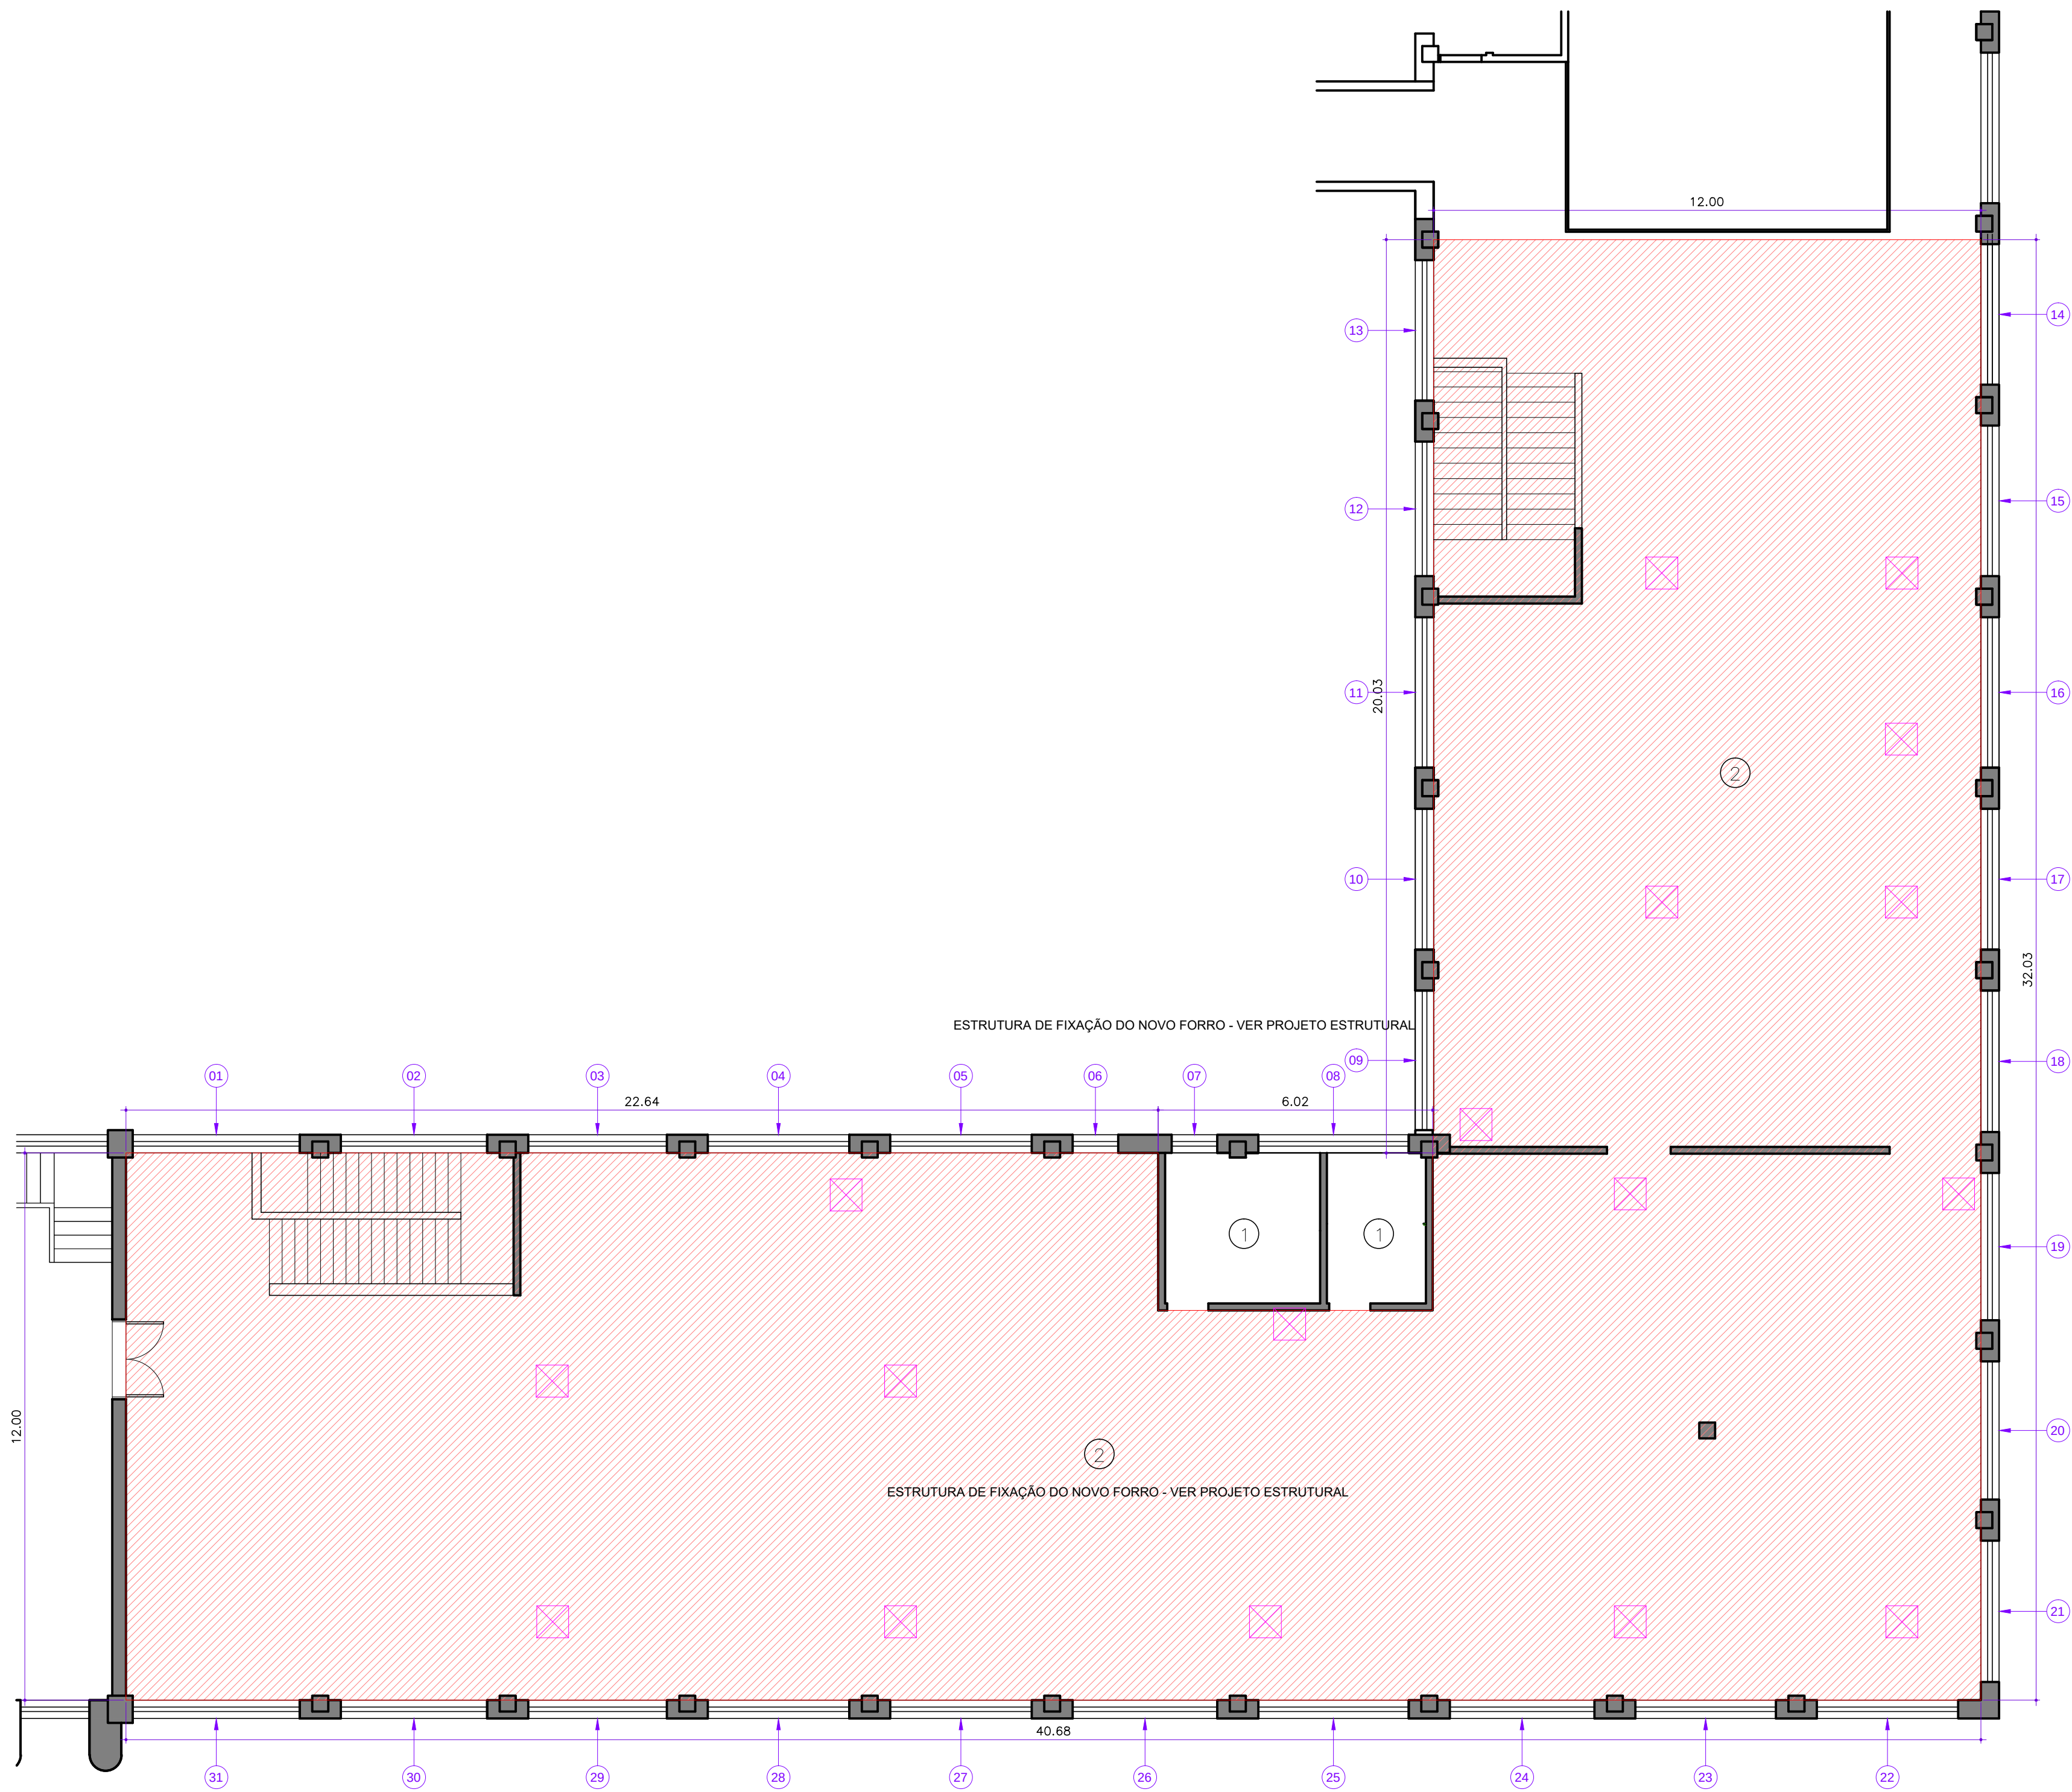

IMÓVEL TOMBADO
Resolução 376-2021

QUALQUER ALTERAÇÃO REQUER ANUÊNCIA PRÉVIA DO AUTOR

ÁREA DE INTERVENÇÃO - pav.superior

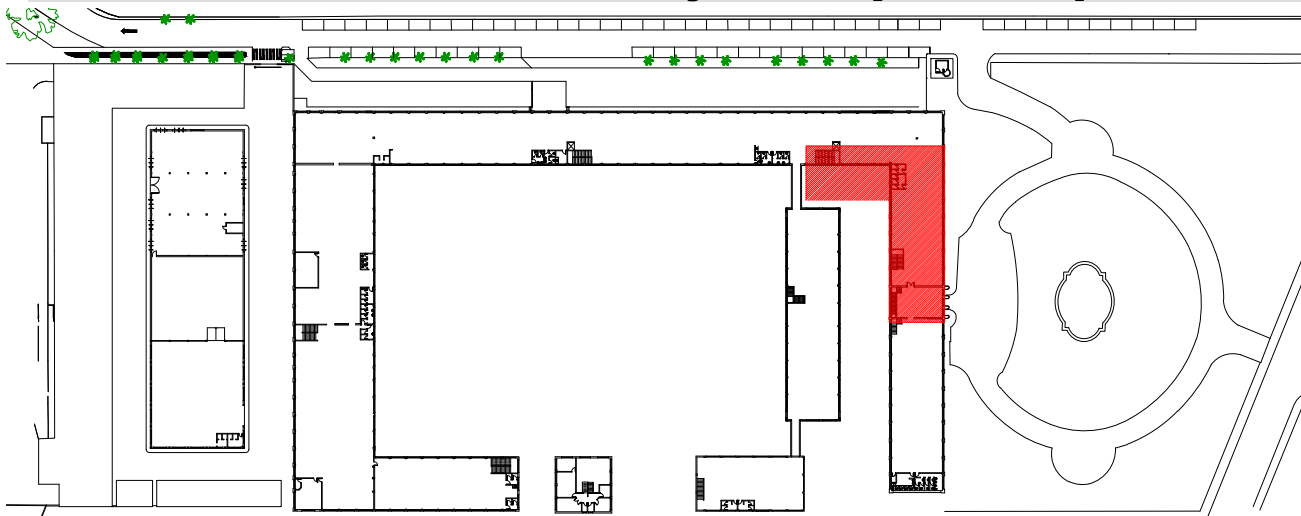

ESPECIFICAÇÕES

○ TETO

1- LAJE EXISTENTE COM PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO BRANCO FOSCO. REFERÊNCIA CORAL "COELHO BRANCO" OU EQUIVALENTE.
2- FORRO DE GESSO ACARTONADO (SEM REAPROVEITAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE), AMASEADO E COM PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO BRANCO FOSCO REFERÊNCIA CORAL "COELHO BRANCO" OU EQUIVALENTE.

LEGENDA

- FORRO DE GESSO ACARTONADO
- ALÇAPÃO INVISÍVEL 60x60cm (MOLDURA DE ALUMÍNIO E TAMPA DE GESSO)
DEVE FICAR FACEADO COM O FORRO E RECEBER O MESMO ACABAMENTO DE PINTURA
VER DETALHES NO PROJETO ELÉTRICO

TABELA DE CAIXILHOS - JANELAS EXISTENTES

Cód.	Largura	Altura	Perímetro	Área	Quant.	Descrição	Ambientes
JE1	3,04	2,30	1,40	6,99	29	Executar limpeza nos caixilhos, refazer pintura em tinta preta, substituir vidros onde necessário.	JANELAS EXISTENTES
JE2	1,00	2,30	1,40	2,30	02	Executar limpeza nos caixilhos, refazer pintura em tinta preta, substituir vidros onde necessário.	JANELAS EXISTENTES

INFORMAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS JANELAS

IDENTIFICAÇÃO	VIDROS	BASCULANTE	CAIXILHOS
01	04 quebrados	emperrado	Apenas pintura
02 (TÉRREO)	02 quebrados	emperrado	Apenas pintura
02 (SUPERIOR)	OK	não foi possível verificar (vazio da escada)	Apenas pintura
03	03 quebrados	OK	Restaurar (abertura para ar); pintura
04	02 faltando	emperrado	Restaurar (abertura para ar); pintura
05	01 faltando	OK	Restaurar (abertura para ar); pintura
06	OK	OK	Apenas pintura
07	OK	emperrado	Apenas pintura
08	OK	emperrado	Apenas pintura
09	OK	não foi possível verificar (acesso obstruído)	Apenas pintura
10	OK	emperrado	Apenas pintura
11	OK	OK	Apenas pintura
12	OK	não foi possível verificar (vazio da escada)	Apenas pintura
13	OK	emperrado	Apenas pintura
14	OK	emperrado	Apenas pintura
15	OK	não foi possível verificar (acesso obstruído)	Apenas pintura
16	OK	não foi possível verificar (acesso obstruído)	Apenas pintura
17	OK	não foi possível verificar (acesso obstruído)	Apenas pintura
18	OK	emperrado	Apenas pintura
19	OK	emperrado	Apenas pintura
20 (pivotante)	OK	trava ao lado esquerdo emperrada	Apenas pintura
21 (pivotante)	02 trincados	trava da esquerda e da direita emperrada	Apenas pintura
22	01 trincado	OK	Apenas pintura
23	OK	OK	Apenas pintura
24	01 faltando	não foi possível verificar (acesso obstruído)	Apenas pintura
25	01 trincado	quebrado e possivelmente emperrado	Apenas pintura
26	OK	emperrado	Apenas pintura
27	OK	emperrado	Apenas pintura
28	02 quebrados	fechadura alta demais para abrir manualmente	Restaurar (abertura para ar); pintura
29	OK	fechadura alta demais para abrir manualmente	Apenas pintura
30	01 quebrado	fechadura alta demais para abrir manualmente	Apenas pintura
31	02 quebrados	fechadura alta demais para abrir manualmente	Apenas pintura

ESTE DOCUMENTO REFLETE O MELHOR JUÍZO TÉCNICO POSSÍVEL, COM BASE NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO MOMENTO DE SUA ELABORAÇÃO.

REVISÕES

R03 - INCLUSÃO DE REFORMA NA COBERTURA COMPREENDENDO RUFO DE ENCOSTO E BEIRAS EM PLACA CIMENTICA CONFORME SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO PROCESSO DIGITAL.
- ALTERADA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA PARA TORNEIRA DE PAREDE
- INCLUIDO RODAPÉ JUNTO AO PISO VINILICO NA TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO
R04 - EXCLUSÃO DE REFORMA NA COBERTURA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO PROCESSO DIGITAL.
- INCLUIDO TAMPO DE RALO NOS SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS; CANTONERA NOS DEGRÁUS DAS ESCADAS.
- NO LAVABO DA SALA DO SECRETÁRIO, ALTERADA BACIA CONVENCIONAL PARA BACIA COM CAIXA ACOPLADA.
R05 - SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PVC POR DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL.
R06 - ALTERAÇÃO DAS DIMENSÕES DO ALÇAPÃO DE FORRO, CORREÇÃO DA COR DO GRANITO NA F09; ALTERAÇÃO DA ESPESURA DO VIDRO LAMINADO DA PORTA P05 PARA 8mm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS

R. PREF. DR. ALBERTO FERREIRA, 179 CENTRO - CEP: 13.481-900. CNPJ: 45.132.495/0001-40. TEL: (19)3404-9749. E-MAIL: projetos.urbanismo@limeira.sp.gov.br

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
SOLICITANTE:	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PROP:	MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ENDERÇO:	PAÇO MUNICIPAL - Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira n° 179 - Centro		
ASSUNTO:	PLANTA DE FORRO PAV. SUPERIOR E REFORMA DAS JANELAS		
ESCALA:	INDICADA	ÁREA:	671,86 m²
DATA:	JUNHO/2026	DESENHISTA:	PAULA
PROJECISSO:	7.632/2025	INSC. CAD.:	0574.001.000
FOLHA DA CIDADE:	09	REVISÃO:	R06
AUTOR DO PROJETO:	DIRETOR DO DEPARTAMENTO:		FOLHA:
ARQ. PAULA PERUCHI CABRAL	ALESSANDRA ARGENTON SCIOTA		04/09
CAU/CREA: 449202-4	ARQUITETA E URBANISTA		
RR/ART CARGO FUNÇÃO: 1071659	CAU: A23.063-4		
RR/ART OBRA: 16327107			