


LEGENDAS	
Nº/SÍMBOLO	NOME/COR
	ÁREA DE INTERVENÇÃO
	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
	EXECUTAR
	DEMOLIÇÃO/RETIRAR
	BANCOS A INSTALAR



- NOTAS**
- 01-CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
  - 02-ESTABILIZAÇÃO DO TERRENO, INCLUINDO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CONTENÇÕES DE TALUDE, DRENAGEM, IMPERMEABILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE EROSÕES
  - 03-REFORMA DE ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE DUAS NOVAS ESCADAS, PARA ESCOAMENTO LATERAL
  - 04-PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO: EXECUÇÃO DE NOVO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSIONADO PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS MÉDIOS E LEVES (CARGA/DESCARGA), IMPERMEABILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO TÉCNICAS E TRATAMENTO DE ESTANQUEIDADE PARA ELIMINAR INFILTRAÇÕES
  - 05-DRENAGEM PLUVIAL DO TERRENO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM ROBUSTO COM VALAS DIMENSIONADAS E GRELHAS DE CAPTAÇÃO EM LINHAS LATERAIS E PONTOS CEGOS DE CIRCULAÇÃO, GARANTIR DECLIVIDADE ADEQUADA PARA ESCOAMENTO LIVRE E ACABAMENTO INTERNO LISO PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E LIMPEZA
  - 06-DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PISOS EM ÁREAS CRÍTICAS
  - 07-REVISÃO E ADEQUAÇÃO COMPLETA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS
  - 08-REFORMA GERAL DAS COBERTURAS: (ATENÇÃO AOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS)
    - REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E RUFOS: (PREVER REDIMENSIONAMENTO)
    - REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS
    - RETIRAR O EXAUSTOR DO TELHADO E INSTALAR NOVAS TELHAS NO LOCAL
  - 09-MANUTENÇÃO GERAL NAS ESTRUTURAS METÁLICAS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTANDO COM LIXAMENTO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE/EPÓXI
  - 10-DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE DA VIVÊNCIA, CIRCULAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVO PISO EM PORCELANATO 60x60cm, ÁSPERO, ALTO TRÁFEGO, COEFICIENTE DE ATRITO > 0,5 TIPO CECRISA DURAMAX OU SIMILAR
  - 11-REVISÃO GERAL DOS REVESTIMENTOS (AMBIENTES ONDE HOVER AZULEJOS, PASTILHAS, ETC) DANIFICADOS OU FALTANTES - SEGUIR PADRÃO EXISTENTE
  - 12-REVISÃO GERAL DOS PISOS DANIFICADOS OU FALTANTES
  - 13-SUBSTITUIÇÃO DE TODO PISO EMBORRACHADO NAS ESCADAS (DE ACESSO, DE EMERGÊNCIA, DOS ALUNOS E DO PRÉDIO DE EMERGÊNCIA) CONFORME PROJETO
  - 14-REVISÃO/MANUTENÇÃO DOS FORROS DANIFICADOS EXISTENTES
  - 15-REVISÃO DE TODAS AS PORTAS (LIXAMENTO, PINTURA, INSTALAÇÃO DE VISOR QUEBRADO OU FALTANTE E/OU TROCA DA PORTA QUANDO NECESSÁRIO)
  - 16-REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PISO PODETÁTIL EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE ALERTAS E DIRECIONAIS NAS ESCADAS, ELEVADORES E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL
  - 17-PINTURA E REVISÃO DE TODOS OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES
    - PREVER TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES
  - 18-PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA
    - PREVER INSTALAÇÃO DE MAIS 1 VENTILADOR EM CADA SALA DE AULA
    - PREVER EMBUTIMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PAREDE EXTERNA VOLTADA À PISCINA, COM AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA PROTEGIDOS PARA EVENTOS
  - 20-REVISÃO DE TODOS OS CAIXILHOS (LIXAMENTO, PINTURA, INSTALAÇÃO DE VIDRO QUEBRADO OU FALTANTE REVISÃO DE TODOS MECANISMOS DE ACIONAMENTO, E/OU TROCA DO CAIXILHO QUANDO NECESSÁRIO)
  - 21-REVISÃO GERAL DA COZINHA: SUBSTITUIÇÃO DO PISO, REVESTIMENTO, FORRO, REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIÇÃO DAS BANCADAS, INSTALAÇÃO DE NOVO BALCÃO PASSA-PRATO (VER PROJ.)
  - 22-QUADRA:
    - REVISÃO DAS LIGAÇÕES DA ESTRUTURA E SUAS VEDAÇÕES
    - CORREÇÃO DAS FISSURAS EM PILARES E LIGAÇÕES ESTRUTURAIS CONSIDERANDO AS CARGAS ATUAIS DA ESTRUTURA METÁLICA
    - ENGASTAMENTO DAS PAREDES DE FECHAMENTO NOS PILARES PARA TRAVAMENTO ESTRUTURAL
    - DEMOLIÇÃO DO PISO E ARQUIBANCADE ONDE NECESSÁRIO DEVIDO A RECALQUE DE SOLO E FUNDAÇÃO. (PREVER CONSTRUÇÃO DE NOVA ARQUIBANCADE)
    - ADEQUAÇÃO DAS PAREDES DO FUNDO DA QUADRA E LATERAL ESQUERDA EM DECORRÊNCIA DO RECALQUE
    - PREVER RECONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA, DEMARCAÇÕES E PINTURA DE PISO COM TINTA ESPECÍFICA
    - PREVER EMBUTIMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PAREDE EXTERNA VOLTADA À PISCINA, COM AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA PROTEGIDOS PARA EVENTOS
    - REDIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COBERTURA, COM REDISTRIBUIÇÃO DO ESCOAMENTO E REORGANIZAÇÃO ESTÉTICA DE TUBOS E CALHAS AO LONGO DO PERÍMETRO
    - REVISÃO GERAL DA ESTRUTURA METÁLICA E DA COBERTURA, COM CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E ELEMENTOS METÁLICOS DANIFICADOS, REVISÃO DE FIXAÇÕES E ADEQUAÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA CENÁRIOS DE CHUVAS INTENSAS
    - AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA (CRIAÇÃO DE NOVOS PONTOS)
    - INSTALAÇÃO DE TELAMENTO DE PROTEÇÃO DA ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO ENTRE PISCINA E QUADRA
    - INSTALAÇÃO DE TELAMENTO NAS VENEZIANAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE PEQUENOS ANIMAIS
    - PREVER DRENAGEM PARA O PISO INTERNO DA QUADRA
    - ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS ÀS ARQUIBANCADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
  - 23-REVER CRIAÇÃO DE NOVOS AMBIENTES COMO: SECRETARIA E COPA FUNCIONÁRIOS (INDICADAS EM PROJETO)
  - 24-IDENTIFICAR PATOLOGIAS DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO E EXECUTAR OS REPAROS NECESSÁRIOS CONFORME NORMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO (NBR 9575) ANTES DE QUALQUER SERVIÇO DE ACABAMENTO
    - REVISÃO DE VEDAÇÕES EM CAIXILHOS
    - TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJES E PAREDES
  - 25-TROCA DE FECHAMENTO FRONTAL EM GRADIL POR MURO DE VIDRO TEMPERADO 12mm.

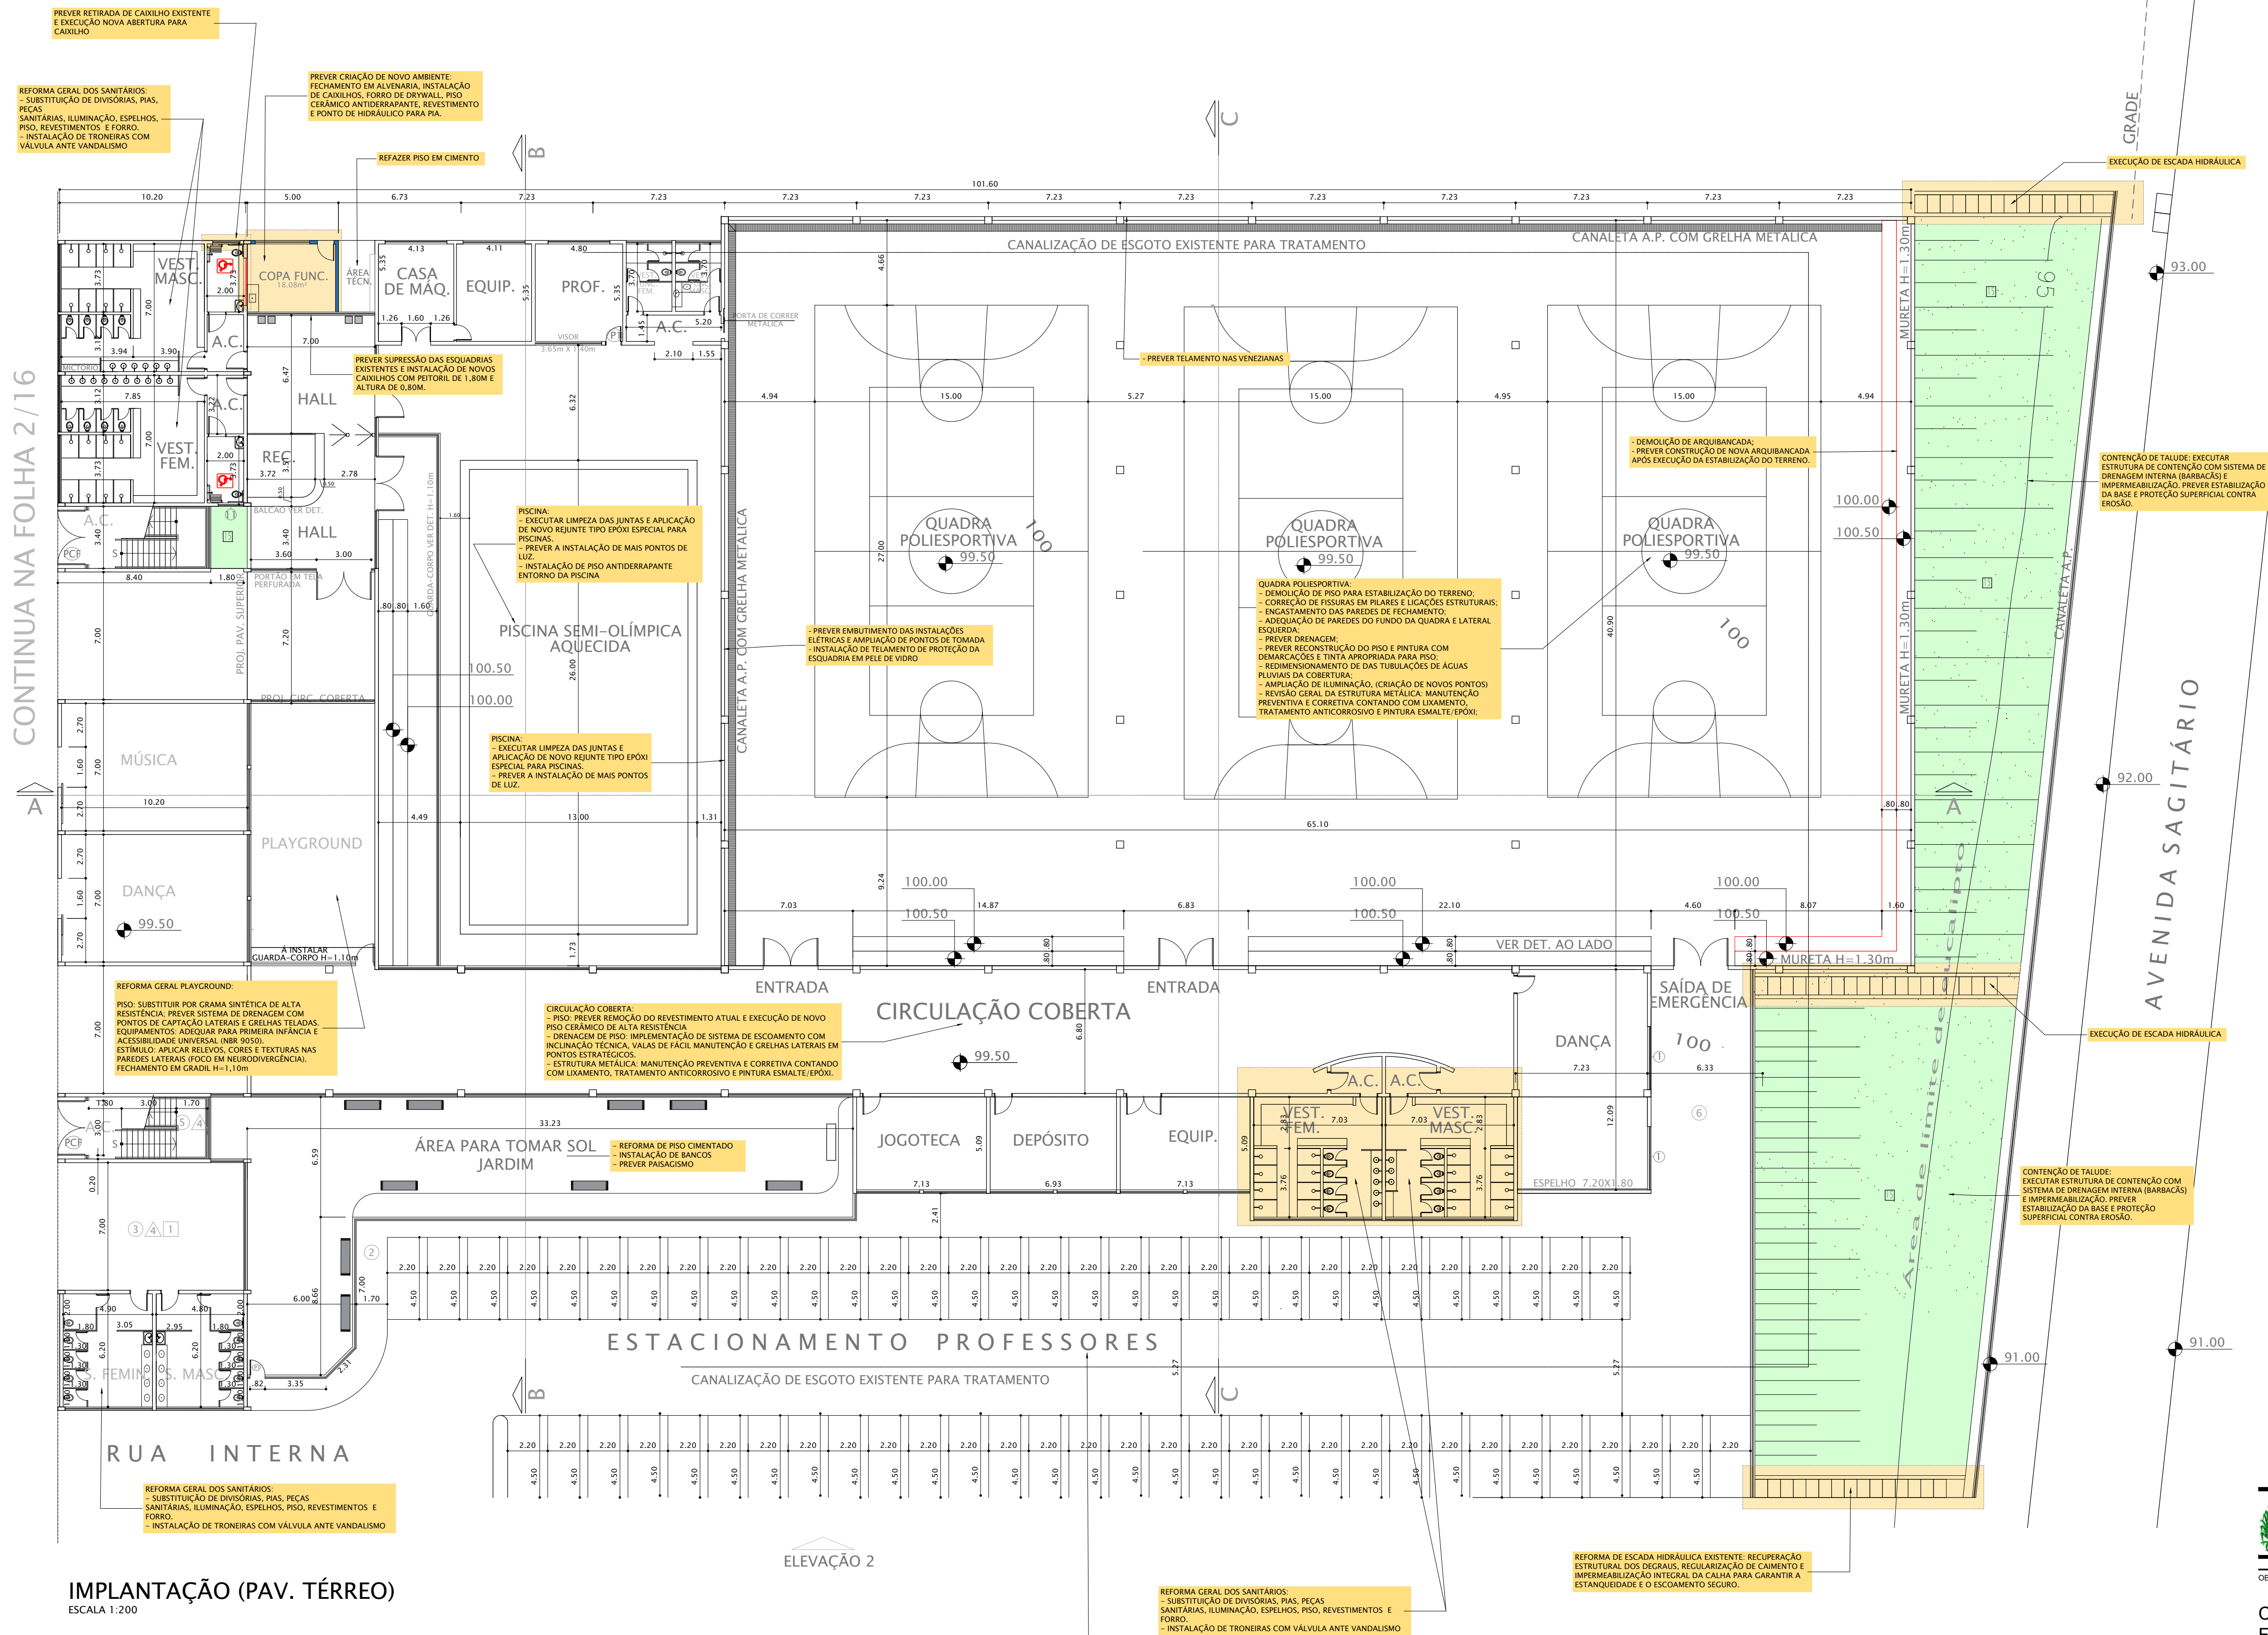

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA/TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA  
FIEB PROFª. MARIA THEODORA PEDREIRA DE FREITAS - ALPHAVILLE

PROJETO BÁSICO

IMPLANTAÇÃO PAV. TÉRREO

ENDEREÇO LOCAL

AV. ANDRÔMEDA, 500

BAIRRO

ALPHAVILLE EMPRESARIAL

ESCALA

1/200

FOLHA

REVISÃO

---

DESENHO

JXB

NOME DO ARQUIVO

PROJETOS/ FIEB ALPHAVILLE/2026

02/07

COR	PLOT	ESP.
1	PRETO	0,1mm
2	PRETO	0,2mm
3	PRETO	0,3mm
4	PRETO	0,5mm
5	PRETO	0,8mm
6	PRETO	1,2mm
7	PRETO	0,5mm
8	PRETO	0,6mm
200	PRETO	0,1mm
201	PRETO	0,1mm
202	PRETO	0,1mm
203	PRETO	0,1mm
204	PRETO	0,1mm
205	PRETO	0,1mm

BRASIL - COPIA PARA OBRAS DE 1/200



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

09F6802160028CB252C8A0CBA53

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **JAQUELINE XAVIER BERTO** registrado sob a matrícula **031813** na data **15/04/2026** **17:08:29** na Fase **ELABORAR PROJETO**.

**Arquivo:** FOLHA 02.pdf

**Tipo de Documento:** DOCUMENTO DE PROJETO

### HASH DO DOCUMENTO

902242C6-4673-4306-AEA2-BE763F0ADE76

