

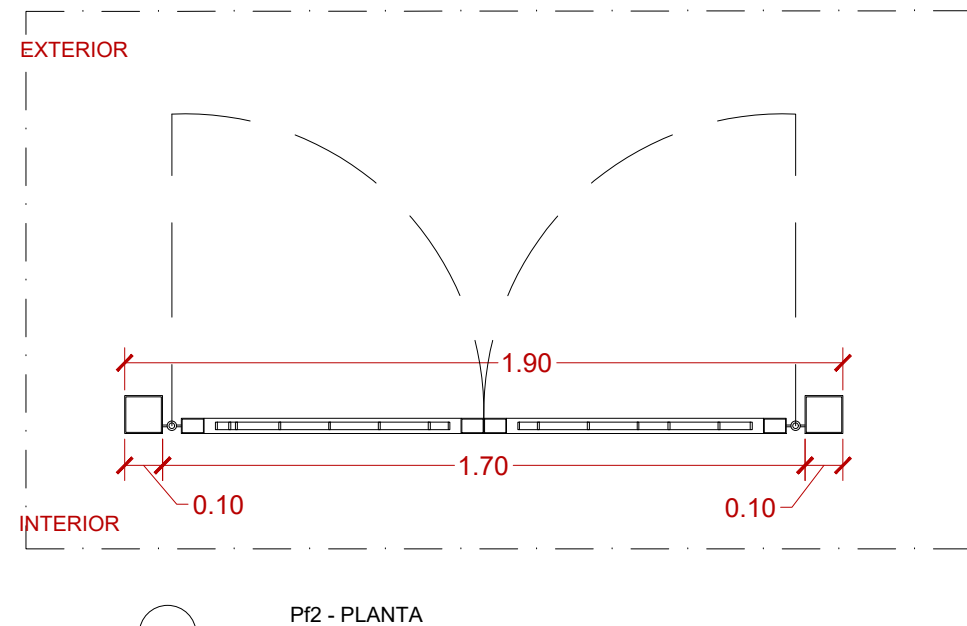
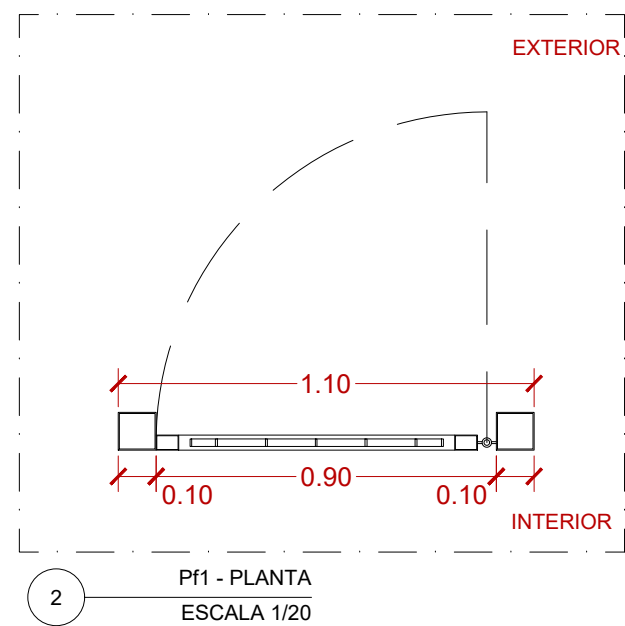
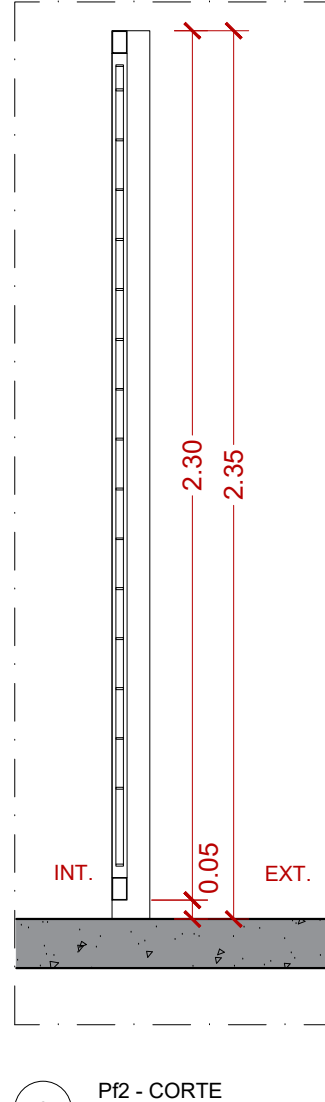
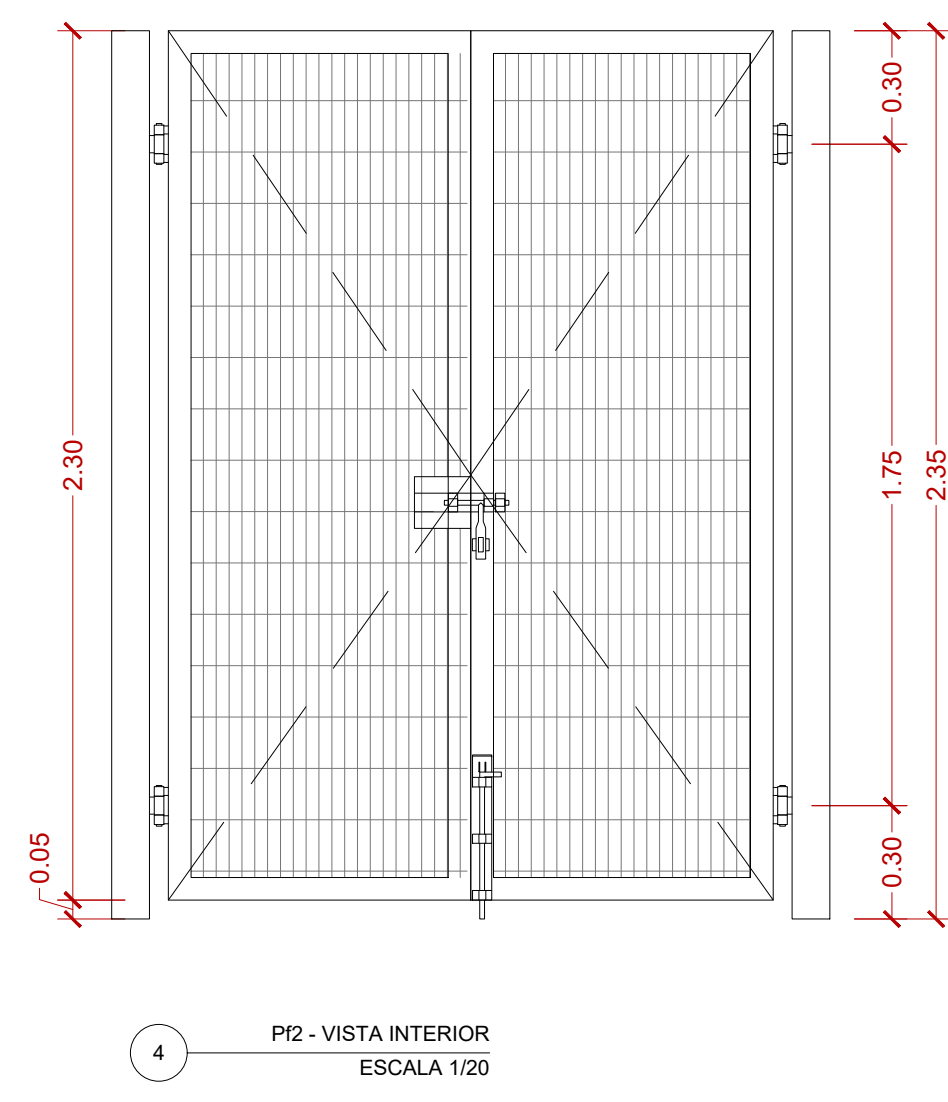
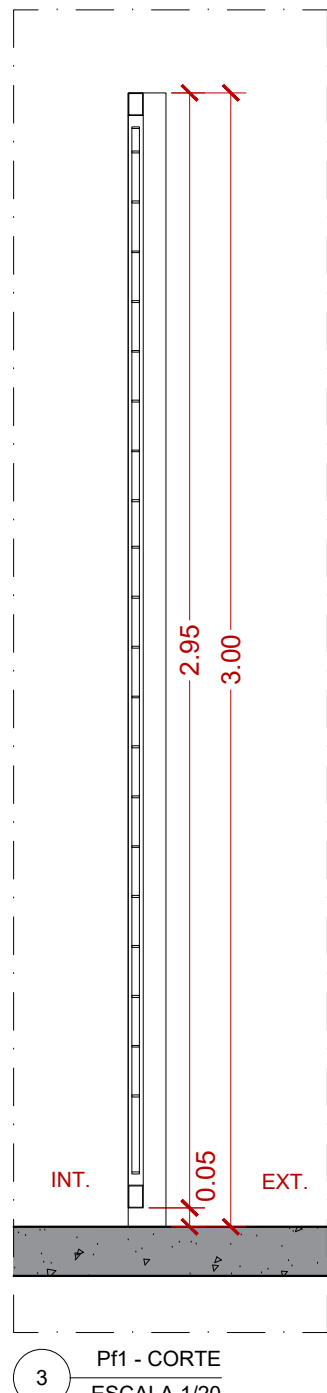
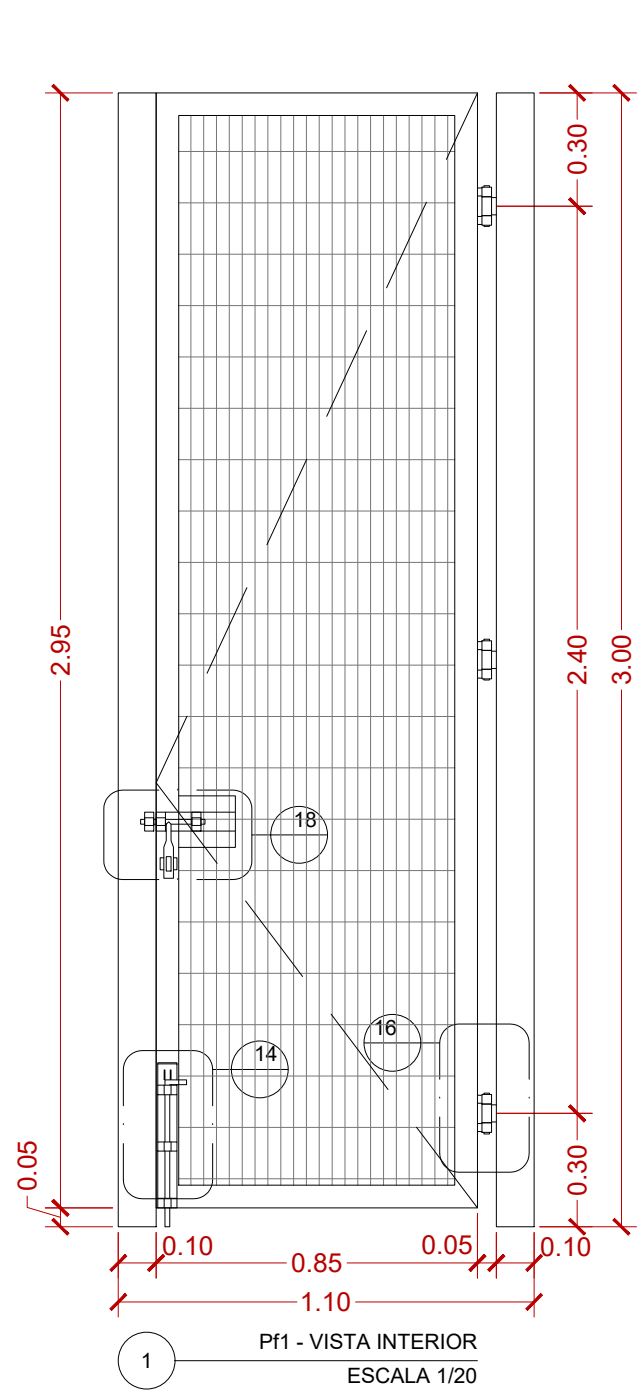
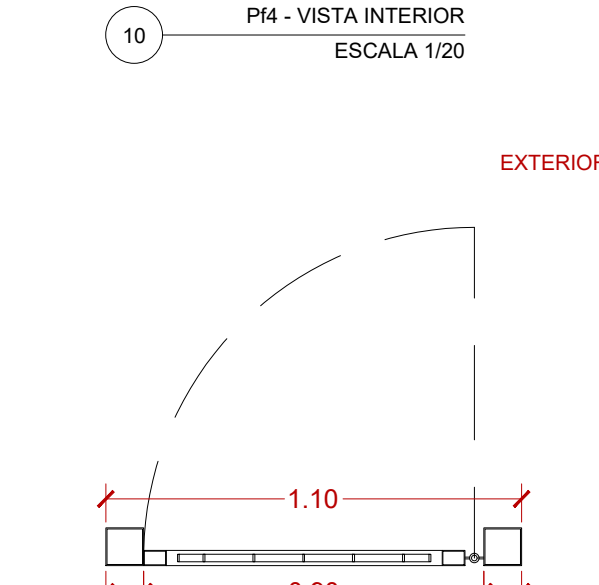
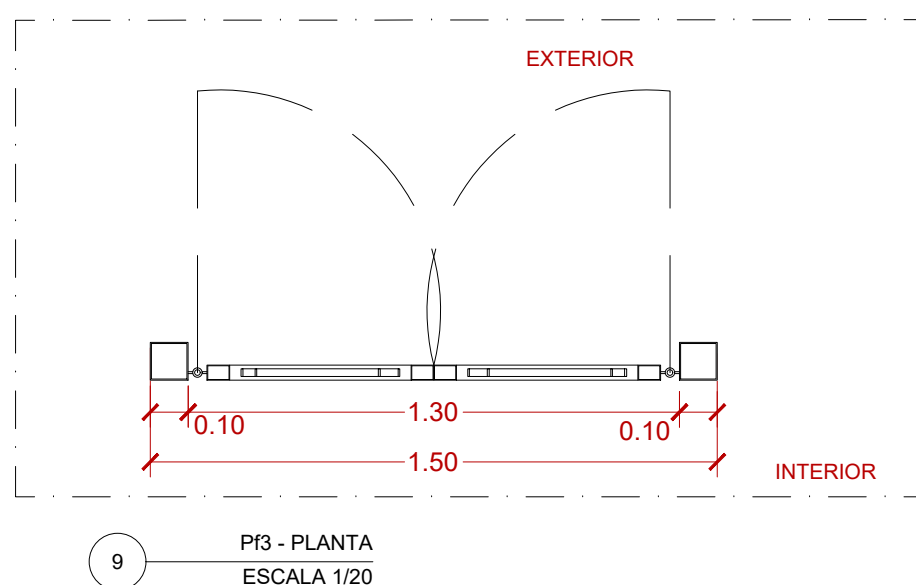
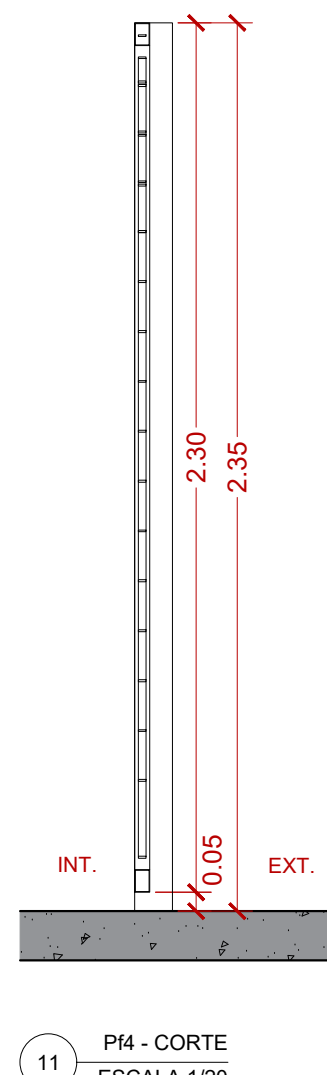
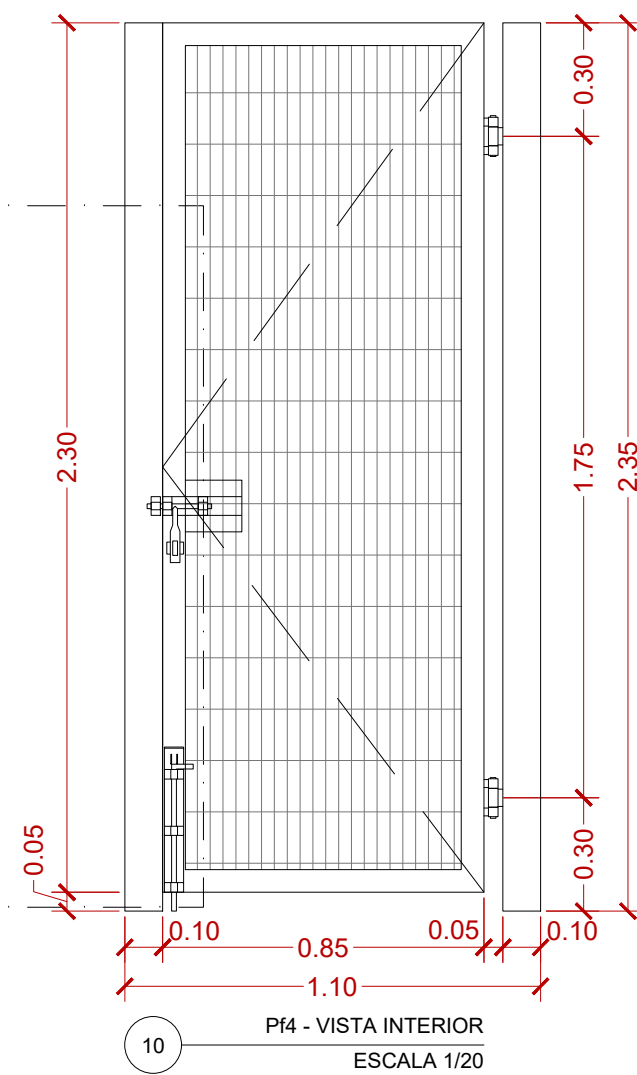


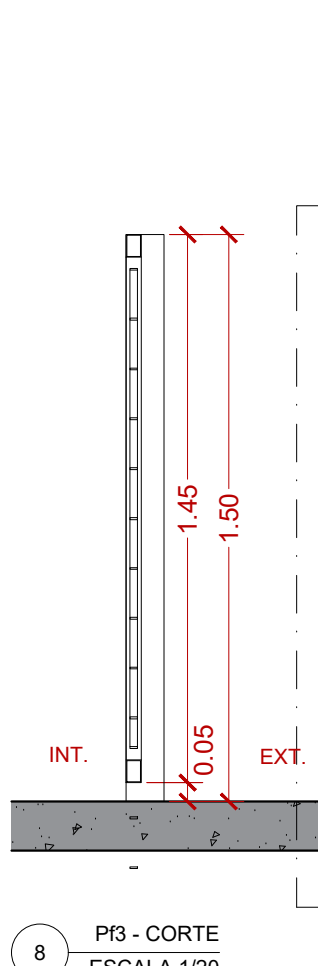

NOME	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANT.
P14	110CM X235CM	PORTA DE ABRIR COM UMA FOLHA EM FERRO.	ABRIR 1 FOLHAS	
FERRAGENS: FECHO INFERIOR: FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", BASE EM CHAPA 14 GALVANIZADA E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHE. FECHO HORIZONTAL: FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", CHAPA 14 GALVANIZADA E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHE. DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.				
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA, ACETINADA, DUAS DEMÃOS NA COR BRANCO				
OBSERVAÇÃO: DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.				
IMPLANT. 01 UNIDS.				
TÉRREO 00 UNIDS.				
PAV. 01 00 UNIDS.				
PAV. 02 00 UNIDS.				
PAV. 03 00 UNIDS.				
PAV. 04 00 UNIDS.				
PAV. TÉCNICO X UNIDS.				

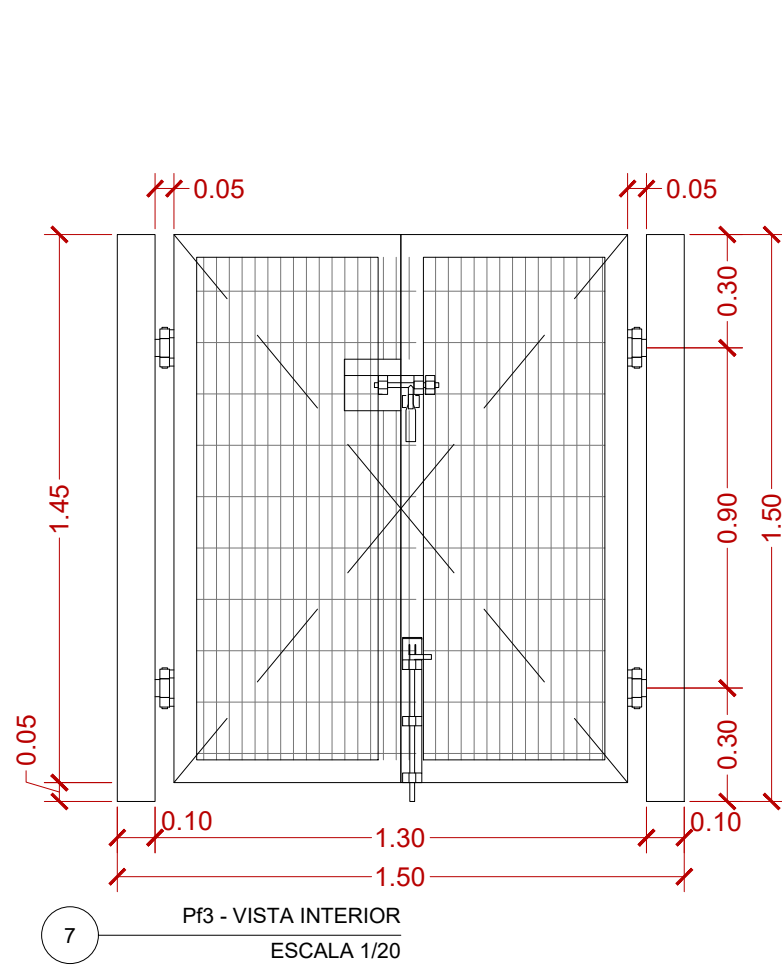

NOME	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANT.
P1	90CM X300CM	PORTA DE ABRIR COM UMA FOLHA EM FERRO.	ABRIR 1 FOLHA	
FERRAGENS: FECHO INFERIOR: FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", BASE EM CHAPA 14 GALVANIZADA E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHE. FECHO HORIZONTAL: FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", CHAPA 14 GALVANIZADA E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHE. DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.				
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA, ACETINADA, DUAS DEMÃOS NA COR BRANCO				
OBSERVAÇÃO: DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.				
TÉRREO 00 UNIDS.				
PAV. 01 00 UNIDS.				
PAV. 02 00 UNIDS.				
PAV. 03 00 UNIDS.				
PAV. 04 00 UNIDS.				
PAV. TÉCNICO 02 UNIDS.				

NOME	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANT.
P12	170CM X235CM	PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHA EM FERRO PARA ABRIGO DE RESÍDUOS	ABRIR 2 FOLHAS	
FERRAGENS: FECHO INFERIOR: FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", BASE EM CHAPA 14 GALVANIZADA E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHE. FECHO HORIZONTAL: FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", CHAPA 14 GALVANIZADA E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHE. DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.				
ACABAMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. PINTURA EPOXI PARA SUPERFÍCIE METÁLICA, ACETINADA, DUAS DEMÃOS NA COR BRANCO				
OBSERVAÇÃO: DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.				
IMPLANT. 05 UNIDS.				
TÉRREO 00 UNIDS.				
PAV. 01 00 UNIDS.				
PAV. 02 00 UNIDS.				
PAV. 03 00 UNIDS.				
PAV. 04 00 UNIDS.				
PAV. TÉCNICO 00 UNIDS.				

NOME	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANT.
P13	150CM X150CM	PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS EM FERRO.	ABRIR 2 FOLHAS	
FERRAGENS: FECHO INFERIOR: FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", BASE EM CHAPA 14 GALVANIZADA E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHE. FECHO HORIZONTAL: FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", CHAPA 14 GALVANIZADA E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHE. DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.				
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA, ACETINADA, DUAS DEMÃOS NA COR BRANCO				
OBSERVAÇÃO: DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.				
IMPLANT. 01 UNIDS.				
TÉRREO 00 UNIDS.				
PAV. 01 00 UNIDS.				
PAV. 02 00 UNIDS.				
PAV. 03 00 UNIDS.				
PAV. 04 00 UNIDS.				
PAV. TÉCNICO 00 UNIDS.				

03	07/2022	LF	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
02	03/2022	LF	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
01	10/2021	LF	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
00	08/2021	LF	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
00	08/2021	N.C./M.L.	N.C./M.L.	N.C./M.L.	REVISÃO INICIAL
VERSÃO	DATA	DES.	VER.	APR.	DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:					
COORDENADOR ARQUITETURA		COORDENADOR ENGENHARIA		RESPONSÁVEL PELA PLANTA	
Arq. Marlon Vinícius Lima, CAU: A96639-8		Eng. Samuel Isaque P. Ferreira, CREA: 5070546180		Arq. Marlon Vinícius Lima, CAU: A96639-8	
RRT: SI11003675100CT001		ART: 28027230211051413		RRT: SI11003675100CT001	

CONTRATADA		INPLENITUS		ARQUITETOS	
Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda.		Marlon Vinícius Lima		Jessica Silva	
End.: Av. das Nações Unidas, 12.399 - 31A - Brooklin Novo - SP		Guilia Simonetti		Thiago Rodrigues	
Fone +55 11 3739 - 4659		Vanessa Fortino		ENGENHEIROS	
E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br		Samuel Isaque P. Ferreira		André Saraiva Mariano	
Site: www.inplenitus.com.br		Dário Nascimento		Marcos Verdi Coame	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
Rua José Basílio Alarenga, 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP	
Fone: 11 4652-4525 4798-5000 Fax 11 4726 5641	
www.prefeituradearuja.sp.gov.br obras.secretaria@aruja.sp.gov.br	

Assunto		CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ	
Projeto		CONSTRUÇÃO	
Disciplina		ARQUITETURA	
Etapa		PROJETO EXECUTIVO	
Endereço		AVENIDA MAJOR BENJAMIN FRANCO, CENTRO - ARUJÁ - SP	
Nome do Arquivo		IN_061_01_PE_ARQ_V03_21_31-MAPA DE VÃOS_PORTAS_JANELAS.dwg	
Requisitante		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	

APROVADO		APROVADO		APROVADO	
Eng. BRUNO NIKOLAI DA SILVA		Eng. DÉBORA FABRO VALENÇO LOUREIRO		Arq. GABRIELA ITO CARDOSO DE MORAES	
Secretário Municipal de Obras		Diretora Técnica do Departamento de Obras		Arquiteta de Projetos	

Título		Folha	
MAPA DE VÃOS		28	
PF1 PF2 PF3		59	
Código do DPFU		Data	
PB SMO 001 - 01/01		JUL/2022	
Escala		1:20	