


VISTA FRONTAL - DIREITA



VISTA FRONTAL - ESQUERDA

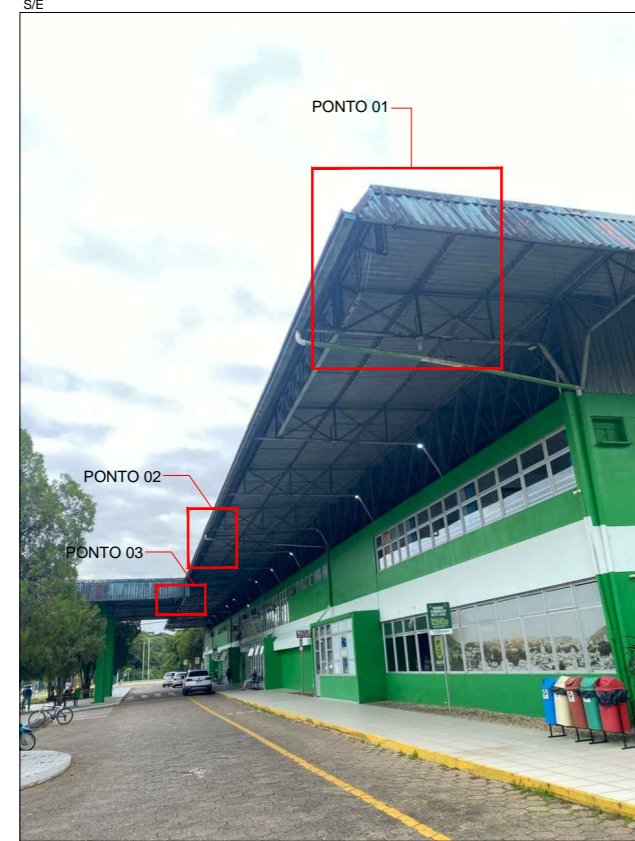

VISTA FUNDOS - DIREITA



IDENTIFICAÇÃO	PONTO 01 - FRENTE ESQUERDA (CANTO)	PONTO 02 - FRENTE MEIO ESQUERDA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (150x50x2,65mm) mais cantoneira, vão de 3 m; Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (100x50x2,25mm) mais cantoneira, vão de 5 m; Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (100x50x2,25mm) mais cantoneira, vão de 5 m; Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural.
IMAGEM		

IDENTIFICAÇÃO	PONTO 03 - FRENTE ENTRADA-MARQUISE	PONTO 04 - MARQUISE FRENTE CANTO DIREITO	PONTO 05 - FRENTE DIREITA 1 (MEIO)	PONTO 06 - FRENTE DIREITA 02 (CANTO)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (150x50x2,65mm) mais cantoneira, vão de 3 m; Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (100x50x2,25mm) mais cantoneira, vão de 5 m; Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (150x50x2,65mm) mais cantoneira, vão de 2 a 3 m; Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Substituição de terça e luva em aço (150x50x2,65mm) mais cantoneira, vão de 2 a 3 m; Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural.
IMAGEM				
IDENTIFICAÇÃO	PONTO 07 - PORTÃO EMBARQUE B (1)	PONTO 08 - PORTÃO EMBARQUE B (2)	PONTO 09 - CANTO FUNDOS ESQUERDO (QUINA, 3 PONTOS)	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (150x50x2,65mm) mais cantoneira, vão de 3 m; Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (100x50x2,25mm) mais cantoneira, vão de 5 m; Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (100x50x2,25mm) mais cantoneira, vão de 5 m; Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural. Vedação de cumeeira com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural. (1m = 10un. SINAPI 98576) 	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza, lixamento e preparação das superfícies metálicas existentes a tratar; Tratamento anticorrosivo galvanizado a frio com oxidante de zinco (removedor de ferrugem com "Ferlicon" ou similar) e revestimento anticorrosivo com "CRZ" ou similar, tinta alquídica de fundo (tipo zarcão); Pintura dos perfis metálicos (tesouras/terças) com duas demãos de tinta alquídica de acabamento na cor dos perfis existentes (cinza ral 7035 - confirmar com a fiscalização); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (150x50x2,65mm) mais cantoneira, vão de 5 m (4 pontas de terça); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (150x50x2,65mm) mais cantoneira, vão de 10 m (4 pontas de terça); Substituição de perfil U para terça/tesoura (luva) em aço (100x50x2,25mm) mais cantoneira, vão de 5m (parte inf. da tesoura); Vedação em furos do telhado com manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3mm, tipo III aderida com maçarico, ou opção de vedação com selante PU estrutural. 	
IMAGEM				

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
CAROLINE DALL' AGNOL Engª Civil - CREA SC 198440-3	(NOME - CAU/CREA) (Executora e CNPJ)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	
CONTEÚDO:	PRANCHA Nº
REFORMA ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA RODOVIÁRIA	01
PROPRIETÁRIO:	Nº DE PRANCHAS
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	01
LOGRADOURO:	BAIRRO:
RUA 486 - ANTÔNIO CUNHA	VILA BAEPENDI
	DATA:
	MAR/2026